



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO



PIANO REGOLATORE DEL VERDE

ELABORATO 3

Particolarità, problematiche e proposte relative agli aspetti vegetazionali delle aree verdi pubbliche esistenti

URBANISTI INCARICATI:

Arch. Flavia BIANCHI Arch. Claudio MALACRINO
Studio Tecnico Associato
SEDE LEGALE: Via Principi d'Acaja, 6
10143 TORINO
P.IVA 07461050010

SEDI OPERATIVE:
B&M Architetti Associati Via Principi d'Acaja, 6 - 10143 TORINO
Tel./fax 011.482826 - 482314

e-mail bianchi.malacrino @ tin.it

CONSULENTI FORESTALI:

Dott.sa For. Roberta BENETTI e
Dott. For. Paolo PIATTI

**GES.TER.**
studio associato dott. Forestali
Dott.sa R. Benetti, Dott. P. Piatti
C.le Monsino sotto, 3 - 10010 Chiaverano (To)
tel. e fax 0125-79.81.29 e-mail: info@gester.it
www.gester.net
P.I.-C.F. 06845820015

COLLABORATORI:

per gli aspetti urbanistici
Dott. Arch. Anna TODROS

per gli aspetti forestali
Dott.sa For. Alessandra BENEDETTO

Il Sindaco

Il Responsabile del Procedimento

Il Segretario Comunale

Ottobre 2008

Premessa

L' Elaborato n.3 “Particolarità, Problematiche e Proposte relative agli aspetti vegetazionali delle aree verdi pubbliche esistenti ” attiene più strettamente agli aspetti botanici e naturalistici riferiti alle subaree destinate e già utilizzate a verde pubblico o ad altri servizi (scuole, impianti sportivi, parcheggi, attrezzature di interesse comune) dotati di spazi verdi.

La posizione nel territorio comunale di ogni subarea considerata in tale elaborato può essere individuata con l'ausilio della **Tavola C** e dell' **Elaborato n.2**

L' Elaborato n.3 è costituito da schede (correlabili ad un'ampia documentazione fotografica) descrittive di ogni singola area verde in cui sono state anche riprese ed aggiornate/adequate puntualmente le indicazioni riportate nell'inventario del verde pubblico eseguito dall'IPLA nel 2006. In particolare sono state estratte volta per volta le indicazioni di intervento aggiornandole alla situazione odierna: ciò fornisce un considerevole valore aggiunto al lavoro in questione (il Censimento), che non comprendendo riferimenti geografici potrebbe risultare di difficile consultazione. (Si sottolinea a tale proposito la possibilità di costruire una vera e propria banca dati abbinata a dati geografici contenente le informazioni del censimento; in questo modo il lavoro diventerebbe facilmente consultabile ed aggiornabile e soprattutto attuabile con tempi e modalità corrette.

Oltre ad una descrizione delle componenti vegetali, per ogni subarea sono state descritte le funzioni principali e le problematiche, definendo quindi proposte operative e gestionali.

L'approccio utilizzato nelle indicazioni fornite per il miglioramento e la creazione di nuovi spazi verdi, è quello di cercare quanto più possibile, di integrare il verde urbano nel contesto naturale e potenziale, così da avere una migliore integrazione paesaggistica, evitare inquinamenti genetici, migliorare la qualità naturalistica e contenere i costi di manutenzione.

Il valore e l'utilità di un censimento del verde è d'altra parte rappresentato in buona parte dalla facilità di utilizzazione dello stesso e dalla possibilità di un suo continuo aggiornamento, diversamente non potrà che essere un documento rigido che fornisce unicamente elementi di conoscenza ma non aiuta in una gestione corretta e costante delle alberate di Piossasco). Anche per questo ci si auspica possa essere un utile strumento di indirizzo e di gestione delle aree verdi, strumento che potrebbe essere ancor più utile se completato da un apposito regolamento che definisca attraverso norme puntuali e precise tutto quanto riguarda la formazione, la gestione e la manutenzione delle aree verdi pubbliche e private.

Al termine del documento viene riportata una tabella con le superfici delle aree verdi suddivise per categoria.

Sommario

<i>Subaree:</i>	<i>pag.</i>
1a	6
1b	8
1d	9
1e	10
1f	11
1g	12
1h	13
1l	14
1m	15
1n	16
1o	17
1p	18
1q	19
1r	20
1s	21
1t	23
2a	24
2b	25
2c	26
2d	27
3c	28
3e	29
3f	30
3g	31
3i	32
4a	33
4b	35
4g	36
5a	37
5b	39
5c	41
5d ₁	42
5d ₂	44
5e	45
5f ₁	46
5f ₂	47
5g1	48

5g ₂	49
5h ₁	50
5h ₂	51
5l	52
5m	53
5n	54
5o	56
5p	57
5q	58
5r	60
5t ₁	61
5t ₂	62
5v	63
5z ₁	64
5z ₂	66
6c	68
6d	69
6e	70
6f	71
6g	72
6h ₁	73
6h ₂	74
6i ₁	75
6i ₂	76
6l	77
6m	78
6n ₁	79
6n ₂	80
6r e 6s	81
6t	83
6v	84
6x	85
7a	86
7b	87
7d	88
7e	89
7f	90
7g	91
7l	92
7m	93

8a	94
8b	95
8c	96
8d	97
8f	98
9a	99
10a	100
10b	101
cs1	102
cs2	103
cs3	104
cs4	105
Superfici suddivise nelle singole categorie di verde	106

CATEGORIA: VERDE SCOLASTICO

SUB AREA

1a

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)

Foto1 

DESCRIZIONE: Scuola materna di Via Conte di Cavour localizzata all'estremità est del centro abitato.

L'edificio scolastico è di recente costruzione e per questo, l'area verde di sua pertinenza si presenta ancora priva di alberi, arbusti e adeguato manto erboso.

Lo spazio verde complessivamente non è molto ampio ed ha un perimetro irregolare. Tuttavia offre ai bambini un ambito di svago e di attività importanti soprattutto se opportunamente corredato da specie che consentano una buona vivibilità di tutto lo spazio disponibile. Una prima priorità è senza dubbio costituita dal creare delle zone ombreggiate così che con la bella stagione i bambini possano giocare o svolgere attività didattiche nel giardino anche nelle ore centrali della giornata.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

Trattandosi delle pertinenze di una scuola materna la principale funzione che la componente vegetale deve svolgere è quella di contribuire a creare un ambiente confortevole, sicuro e stimolante per il gioco e l'educazione dei bambini. Saranno pertanto da evitare alberi con frutti velenosi o rami spinosi, mentre sono da prediligere essenze caducifoglie, che nei mesi più caldi contribuiscano a mitigare il clima e nello stesso tempo evidenziano maggiormente il ciclo vegetativo in rapporto alle stagioni, o alberi che per i loro fiori e/o frutti fungano da esca per gli animali che possono così essere avvistati dai bambini.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

L'area confina a nord-est con un incolto che dovrà diventare un parcheggio e quest'ultimo confina a sua volta, sempre a nord – est con la bealera Rittana, elemento naturale che potrebbe costituire un importante soggetto di osservazione e di studio per gli scolaretti.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

La superficie di verde a disposizione della scuola è piuttosto contenuta, ha un perimetro irregolare e dunque difficilmente sfruttabile.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE


L'area è adiacente alla sub area 1d costituita da un campetto da calcio ed alla sub area 1c in cui il PRGC prevede la realizzazione di verde e parcheggi.

PROPOSTE OPERATIVE

In accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale e sentite le esigenze delle insegnanti fu avanzata una proposta per organizzare al meglio lo spazio verde assolvendo le esigenze di cui sopra.

Si riporta pertanto lo schema della proposta avanzata allora.



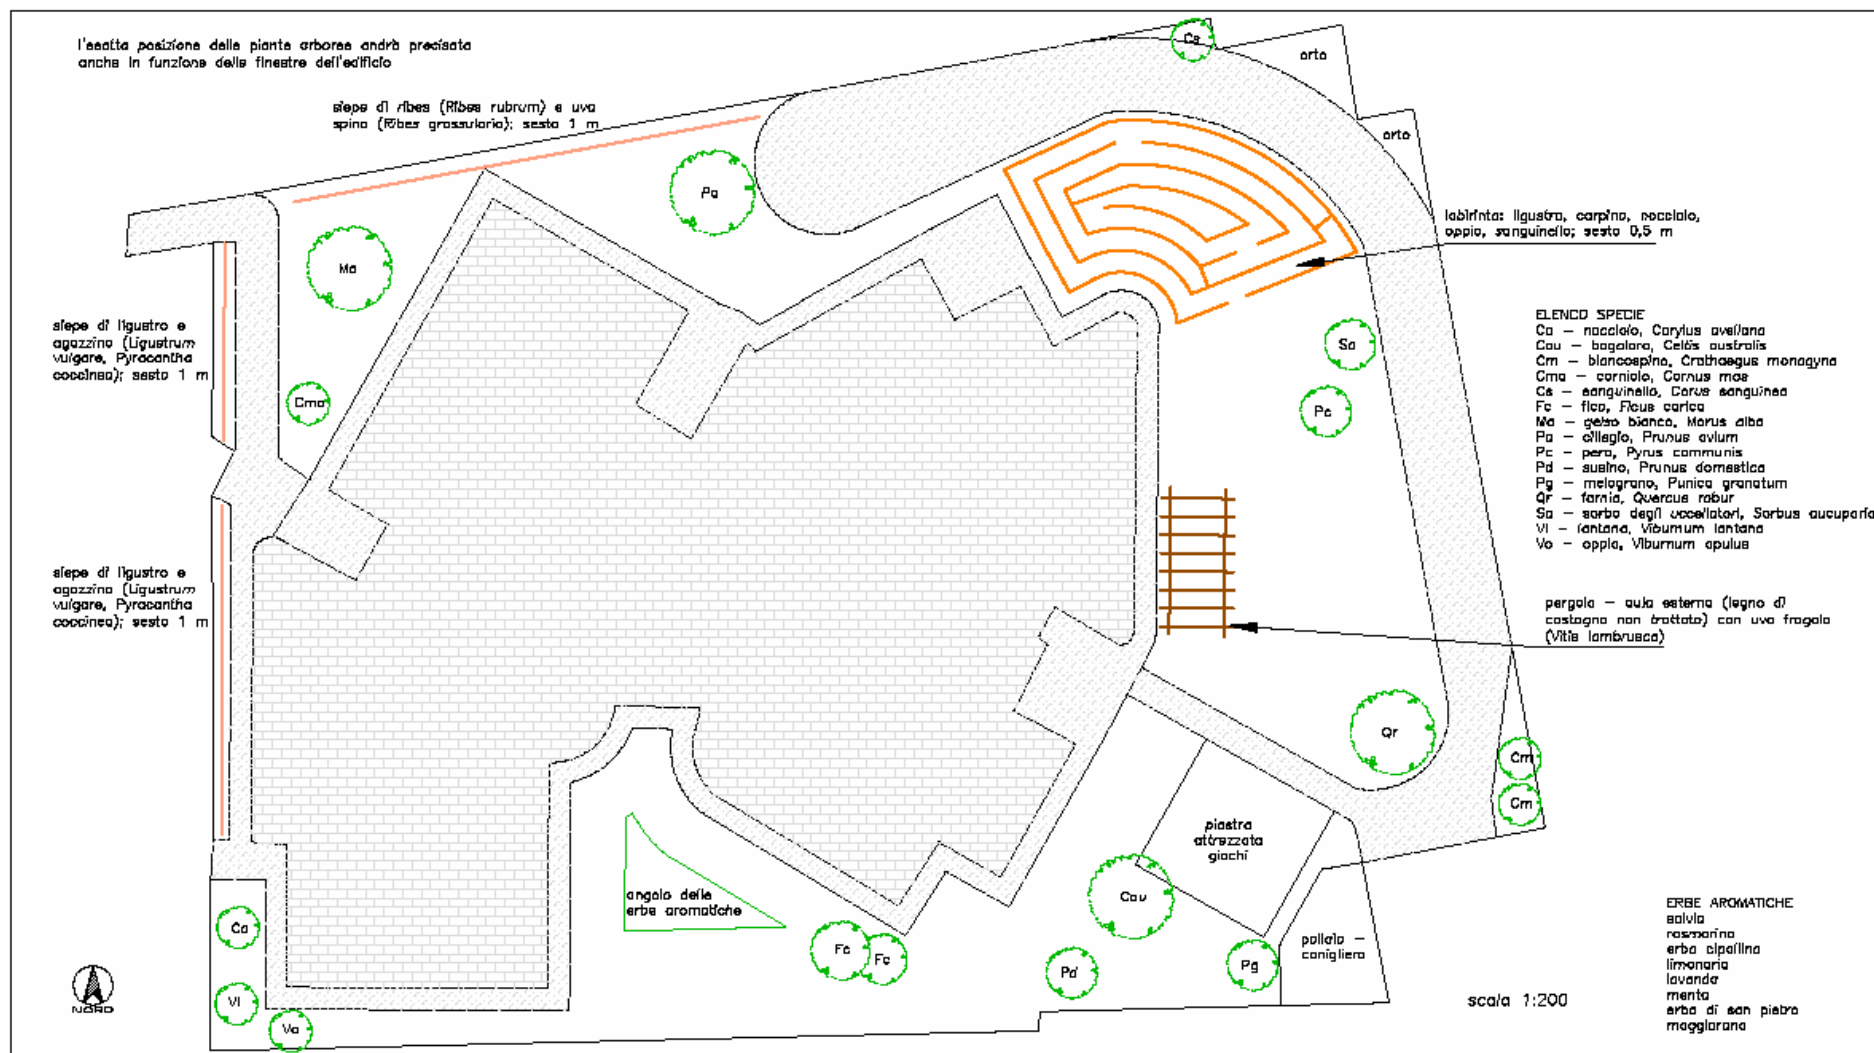

CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO

SUB AREA

1b

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)

Foto1  Foto2  Foto3 

Localizzazione	Due parcheggi: uno a servizio delle case all'angolo fra Via Cavour e Via Abba, l'altro di pertinenza della Scuola materna di Via Cavour.
Tipo di pavimentazione	Asfalto
Copertura arborea	Assente davanti alla scuola; presente davanti alle abitazioni nelle airole ai bordi del piazzale con alcuni arbusti ed un sempreverde di seconda grandezza.
Airole	Presente davanti alla scuola una striscia di airola lungo il marciapiede con cotica erbosa, le airole dell'altro parcheggio ospitano le piante di cui sopra.
Problematiche	Manca la copertura arborea nel parcheggio antistante la scuola materna.
Intervento proposto	Dotare di adeguata copertura arborea il parcheggio della scuola materna seguendo le indicazioni previste nella relazione. Ordinaria manutenzione (sfalcio airole)
Note	



CATEGORIA: VERDE SPORTIVO**SUB AREA****1d****COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)**Foto 1  Foto 2  Foto 3  Foto 4 

DESCRIZIONE: Campetto da calcio nei pressi di Via Cavour a nord - est della Chiesa di Gesù Risorto. Il fondo è in erba, le attrezzature sportive vecchie e maltenute.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

Senza dubbio la principale funzione svolta da questa area verde è quella sociale e ricreativa, sia per la possibilità che vi è al suo interno di svolgere attività sportive, sia per la vicinanza con la scuola materna che risulta carente proprio in spazio verde a disposizione delle attività ludico – motorie.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

Il manto erboso si presenta abbastanza degradato a causa di una manutenzione carente ed in particolare ad un numero insufficiente di sfalci. Le attrezzature sportive misere e degradate. Le condizioni attuali lasciano presupporre un utilizzo occasionale ai fini sportivi.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

La sua localizzazione consente un facile ed immediato collegamento con il giardino della scuola materna e con l'area 1c nella quale è prevista la realizzazione di una area verde e parcheggi.

PROPOSTE OPERATIVE

L'area andrebbe riprogettata così da renderla funzionale sia alle esigenze della vicina scuola materna, sia allo svolgimento di attività sportive proprie di bambini di età superiore. Senza eccedere nelle attrezzature occorrerebbe però creare una zona idonea al gioco con alberi e arbusti per avere alcune zone d'ombra e migliorare la possibilità di fruizione dell'area.

Anche la manutenzione ordinaria andrebbe programmata ed eseguita con continuità nell'arco di tutta la stagione vegetativa.

NOTE: Verificare la presenza di eventuali attività parrocchiali che potrebbero ulteriormente ampliare la gamma delle esigenze da soddisfare.



CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO**SUB AREA****1e**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)

Foto 1  Foto 2 

Localizzazione	Parcheggio per tre posti auto collocato all'angolo tra Via Abba e la strada cieca passante dietro alla scuola materna.
Tipo di pavimentazione	Asfalto
Copertura arborea	Assente
Aiole	Presenti, con cotica erbosa.
Problematiche	Aiole: l'assenza di alberi e/o arbusti favorisce la crescita, soprattutto nelle stagioni propizie, del manto erboso che richiede una frequenza ridotta tra i tagli di manutenzione.
Intervento proposto	Messa a dimora, nelle aiole, di specie arbustive e/o di una specie arborea, nel rispetto di quanto prescritto in relazione. Ordinaria manutenzione (sfalcio aiole)
Note	



CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO**SUB AREA****1f**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)

Foto 1  Foto 2  Foto 3 

Localizzazione	Parcheggio in Via Abba antistante l'edificio di valore ambientale
Tipo di pavimentazione	Asfalto
Copertura arborea	Assenti
Aiole	Presenti lungo i bordi del piazzale con cotica erbosa
Problematiche	Assenza di alberi che svolgerebbero la duplice funzione di creare zone di ombra ed abbellire il piazzale
Intervento proposto	Messa a dimora di alberi lungo il lato a sud-ovest per favorire l'ombreggiamento del piazzale nelle ore pomeridiane. Ordinaria manutenzione (sfalcio aiole)
Note	



CATEGORIA: VERDE SOCIALE**SUB AREA****1g****COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)**Foto 1:  Foto 2:  Foto 3:  Foto 4: 

DESCRIZIONE: Giardino di recente realizzazione circondato da fabbricati e caratterizzato da un percorso pedonale interamente pavimentato con autobloccanti in cls che collega Via Abba con via Torino.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

Accanto alla più tipica funzione sociale – ricreativa che viene sempre svolta dai giardini residenziali, questo spazio verde rappresenta un valido elemento di collegamento che potrebbe essere inserito in un percorso ciclo pedonale all'interno dell'abitato di Piossasco. per le attività ludico – motorie.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

La componente vegetale è povera in quanto costituita unicamente dal tappeto erboso, quest'ultimo si presenta rado a tratti discontinuo. Gli spazi verdi antistanti le case presenti sul lato nord est sono completamente recintati e non consentono il passaggio fra verde pubblico e privato. Questo appare riduttivo oltre che scomodo per coloro che abitando ai piani primo e secondo non dispongono di un proprio giardino.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

Come già evidenziato sopra si tratta proprio di un'area di collegamento fra il quartiere compreso fra via Cavour e Via Abba e quello fra Via Abba e Via Torino.

PROPOSTE OPERATIVE

Arricchire la componete vegetale con la messa a dimora di qualche albero di seconda e terza grandezza ed arbusto. Le specie possono essere scelte seguendo le indicazioni fornite nella relazione.

Migliorare il cotico erboso attraverso trasemine, concimazioni ed una costante manutenzione effettuata mediante sfalci regolari durante il corso di tutta la stagione vegetativa.

NOTE : La gestione dell'area, compresa la manutenzione del verde, potrebbe essere affidata, mediante accordo o convenzione agli abitanti della case circostanti che sono senza dubbio i maggiori frequentatori della sub area in questione.



CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO**SUB AREA****1h**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)

Foto 1  Foto 2  Foto 3 

Localizzazione	Parcheggio e tratto di marciapiede lungo via Torino con ingresso alle case residenziali all'angolo con Via Abba.
Tipo di pavimentazione	Autobloccanti
Copertura arborea	Presenti nelle airole lungo il marciapiede 4 ciliegi da fiore di diametro<10cm
Aiole	Presenti con cotica erbacea, delimitano gli ingressi carrabili, ospitano ognuna un albero di cui sopra
Problematiche	
Intervento proposto	Eventuale inserimento di specie arbustive all'interno delle airole per contenere la vegetazione erbacea. in riferimento a quanto indicato in relazione. Ordinaria manutenzione
note	La messa a dimora comporta irrigazioni di soccorso nel periodo estivo almeno nell'anno dell'impianto per garantire l'attecchimento.



CATEGORIA: VERDE DI ARREDO**SUB AREA****11**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)

Foto 1 Foto 2



DESCRIZIONE: Aiuole di recente costruzione antistanti i fabbricati residenziali di via Torino e Via Alfano. La disposizione degli spazi è armonica e si inserisce molto bene nel contesto di questo slargo stradale che si presenta ancora in corso di trasformazione, in quanto sul lato est, tra Via Monte rosa e Via Torino) è ancora in fase di cantiere la realizzazione di edifici residenziali.

La superficie pavimentata si alterna in modo equilibrato ad aiuole verdi mentre la tipologia di arredo si concilia bene con i giardini interni al cortile della casa.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

La funzione estetico architettonica è senza dubbio quella che questo piccolo spazio verde svolge nell'ambito urbano nel quale è inserito. Si tratta di una funzione importante in quanto la presenza di verde migliora il paesaggio urbano e rende più gradevole la permanenza in città, inoltre favorisce l'integrazione degli elementi architettonici e gli spazi verdi presenti nel contesto cittadino.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

La componente vegetale è costituita unicamente da alcune aiuole con tappeto erboso, ed alcuni alberi ed arbusti. Trattandosi di aree realizzate di recente, probabilmente l'autunno scorso, non vi sono problemi da segnalare. Si raccomanda tuttavia di avere una particolare attenzione nelle cure manutentive da eseguire la prossima estate con particolare riferimento alle annaffiature, affinché i nuovi impianti realizzati possano avere buoni risultati di attecchimento.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

Trattandosi di un'area all'incrocio con più vie svolge senza dubbio anche un ruolo di collegamento pedonale.

PROPOSTE OPERATIVE

Eseguire regolarmente sfalci del prato, innaffiature ed eventuali concimazioni, risarcimenti e potature.

NOTE :



CATEGORIA: VERDE SPORTIVO**SUB AREA****1m**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)

Foto 1  Foto 2  Foto 3 

DESCRIZIONE: Campo da bocce all'angolo tra la fine di Via Alfano e Via Abba.

L'area è completamente recintata da rete metallica plastificata, al suo interno è presente anche una baracca prefabbricata in cattivo stato di manutenzione.

Lungo il confine con l'area 1t è presente un filare formato da 5 aceri (*Acer saccharinum*) interposto al quale vi è una siepe di ibisco.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

La funzione di questa area verde è principalmente quella sociale e ricreativa, l'adiacenza con l'area codificata 1d, campetto da pallone, ne aumenta notevolmente il valore.

PARTICOLARITÀ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

Cattivo stato di conservazione della baracca che sminuisce il valore estetico dell'area.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

Per la sua collocazione l'area è strettamente connessa all'area 1d, complessivamente le due aree costituiscono un piccolo polo di area a verde per lo sport ed il relax, usufruibile oltre che dai residenti in zona anche dalle vicine scuole materne.

PROPOSTE OPERATIVE

Si propone di ripristinare la baracca rendendola adatta ad accogliere un piccolo punto di ristoro, aperto durante la stagione estiva, sia per i giocatori di bocce che per gli utenti dell'area.

NOTE:



CATEGORIA: VERDE SOCIALE**SUB AREA****1n**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta).

Foto 1  Foto 2 

DESCRIZIONE: Parco giochi in via Monte Rosa lato nord, confinante a est ed ad ovest con fabbricati residenziali a nord con la scuola materna Andersen. Sul lato est vi è una piccola zona recintata per i cani. Il fondo è costituito da un manto erboso e ghiaia in prossimità dei giochi, la copertura arborea è sufficiente ed è costituita da:

- 1 olmo;
- 3 betulle.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

Trattandosi di un parco giochi, si attribuisce a quest'area come funzione principale, quella sociale e ricreativa in quanto fornisce un servizio fondamentale alla collettività, rendendo più gradevole e a misura d'uomo la vita in città. Altre funzioni ugualmente importanti sono: quella ecologico ambientale ed estetico architettonica entrambe importanti per l'aspetto del quartiere, per la regolazione del microclima cittadino in quanto le piante attraverso l'evapotraspirazione contrastano le calure estive.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

Manto erboso in buone condizioni solo a tratti è un po' troppo rado.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

Esiste un cancelletto che consente il passaggio diretto con il giardino della scuola materna.

PROPOSTE OPERATIVE

Eseguire regolarmente le necessarie manutenzioni: sfalci del prato, potature sugli esemplari arborei, eliminazione delle parti morte.

NOTE :



CATEGORIA: VERDE SOCIALE**SUB AREA****10**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta).

Foto 1 

DESCRIZIONE: Parco giochi in via Monte Rosa lato sud, antistante un fabbricato residenziale. Nel complesso l'area ha un aspetto trascurato, seppure si intuisce essere molto utilizzata. Complessivamente vi sono 8 alberi fra i quali:

- 1 cedro molto esuberante con parte dei rami che occupano il giardino privato antistante le case;
- 1 robinia;
- 2 betulle.

Sul lato verso l'area residenziale di completamento (Rc 10) per esigenza del cantiere è stato tagliato un grande taglio, del quale resta una ceppaia con numerosi e vigorosi ricacci.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

Trattandosi di un parco giochi, si attribuisce a quest'area come funzione principale, quella sociale e ricreativa in quanto fornisce un servizio fondamentale alla collettività, rendendo più gradevole e a misura d'uomo la vita in città. Altre funzioni ugualmente importanti sono: quella ecologico ambientale ed estetico architettonica entrambe importanti per l'aspetto del quartiere, per la regolazione del microclima cittadino in quanto le piante attraverso l'evapotraspirazione contrastano le calure estive.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

Manto erboso piuttosto degradato con zone di discontinuità soprattutto in prossimità dei giochi dove il calpestio è più intenso.

Lo sviluppo delle piante appare incontrollato ed alcune di esse presentano segni di deperimento.

Manutenzione ordinaria carente.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

Nessun collegamento di rilievo.

PROPOSTE OPERATIVE

Pavimentare con ghiaia o appositi piastrelloni antischok al di sotto dei giochi dove il tappeto erboso non riesce a resistere all'intenso utilizzo.

Eseguire regolarmente le necessarie manutenzioni: sfalci del prato, potature sugli esemplari arborei, eliminazione delle parti morte e dei soggetti malati o deperienti.

NOTE



CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO**SUB AREA****1p**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta).

Foto 1 

Localizzazione	Parcheggio al fondo di Via Monte Rosa, lato sinistro (dando le spalle alla rotonda di Via Torino)
Tipo di pavimentazione	Asfalto
Copertura arborea	Assente
Aiole	Assenti
Problematiche	Nessuna
Intervento proposto	Nessuno
Note	



CATEGORIA: VERDE SCOLASTICO

SUB AREA

1q

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta).

Foto 1.  Foto 2. 

DESCRIZIONE: Scuola materna “Andersen” localizzata all’estremità est del centro abitato. L’edificio scolastico è circondato da un ampio spazio verde di cui il manto erboso è in buone condizioni; lungo tutta la recinzione perimetrale è presente una siepe ed un filare di aceri, compresi nel censimento delle alberate recentemente realizzato a cura dell’IPLA (n° piante dal 594 al 636). Lungo il lato est dell’edificio è presente una pergola spoglia, mentre vicino all’ingresso posteriore si trova una betulla. All’interno del cortile della scuola sono presenti anche una serra ed un ricovero per gli animali.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

Trattandosi delle pertinenze di una scuola materna le principali funzioni che la componente vegetale deve svolgere sono culturali e didattiche, per l’educazione dei bambini avvicinandoli alla natura e sociale e ricreativa per creare un ambiente confortevole, sicuro e stimolante per il gioco. Nella scelta delle piante sono pertanto da evitare alberi con frutti velenosi o rami spinosi, mentre sono da prediligere essenze caducifoglie, che nei mesi più caldi contribuiscano a mitigare il clima e nello stesso tempo evidenziano maggiormente il ciclo vegetativo in rapporto alle stagioni, o alberi che per i loro fiori e/o frutti fungano da esca per gli animali che possono così essere avvistati dai bambini.

PARTICOLARITA’ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

L’area in esame è confinante con l’area verde 1t che potrebbe essere utilizzata anche dagli scolaretti della scuola materna, in quanto priva di pericoli e parzialmente recintata.

PROPOSTE OPERATIVE

Messa a dimora di rampicanti vicino alla pergola esistente; aggiunta all’interno del cortile di ulteriori alberi, nell’ordine di due al massimo tre per incrementare gli spazi ombreggiati.

Eseguire regolarmente sfalci del prato, nonchè le potature sul filare di aceri, così come previsto nel censimento delle alberate.

NOTE



CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO**SUB AREA****1r**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)

Foto 1 

Localizzazione	Parcheggio al fondo di Via Monte Rosa, lato destro (dando le spalle alla rotonda di Via Torino)
Tipo di pavimentazione	Asfalto
Copertura arborea	Assenti
Aiole	Assenti
Problematiche	Assenti. Nonostante la mancanza di alberi il piazzale gode dei vantaggi della adiacente area codificata 1s, in particolare gli alberi dell'area verde ombreggiano il piazzale al mattino, mentre il sole pomeridiano è schermato dal condominio.
Intervento proposto	Nessuno
Note	



CATEGORIA: VERDE SOCIALE

SUB AREA

1s

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta).

Foto1  foto2  foto3  foto4  foto5  foto6  foto7 

DESCRIZIONE: Aiuole di separazione fra gli edifici residenziali e la strada antistante (senza nome).

La forma è rettangolare con uno sviluppo prevalente nella direzione parallela alla strada, a destra e a sinistra rispetto a via Monte Rosa. La superficie è interamente coperta da manto erboso e da numerosi alberi ed arbusti di diverse specie (1 cedro, 2 abeti rossi, 1 acero, lauroceraso prevale fra gli arbusti) disposti disordinatamente ed eccessivamente aduggiati. Sul lato verso la strada vi è anche un filare di tigli compresi nell'inventario del verde pubblico (IPLA 2006).

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

Vista la posizione di quest'area localizzata al margine dell'abitato, in prossimità di una vasta area agricola, si attribuisce come funzione principale quella ecologico ambientale, sia per il ruolo di rifugio che può svolgere nei confronti della fauna selvatica, sia per la protezione che gli alberi offrono alle abitazioni nei confronti di polvere, rumore, ecc. che potrebbero provenire in certi periodi dell'anno ed in particolare quando si effettua l'aratura. Anche la funzione estetico architettonica è senza dubbio rilevante per le abitazioni circostanti.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

Disposizione delle specie casuale e con un effetto complessivo un po' troppo caotico. Anche le specie presenti non hanno alcun elemento in comune che possa giustificare la loro convivenza all'interno di uno stesso spazio. Inoltre la distanza fra i singoli esemplari, che probabilmente risultava essere sufficiente al momento dell'impianto ora non lo è più, il risultato è un intreccio di rami che ostacolano il passaggio della luce al suolo ed un conseguente deperimento degli individui sottomessi.

Per quanto riguarda il filare di tigli si rimanda al censimento già citato in precedenza dove viene indicato come necessario un intervento di potatura di riduzione della chioma da effettuarsi ogni 3 anni.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

Si collega con la Scuola materna Andersen e con il parco giochi di Via Monte Rosa (1o).

PROPOSTE OPERATIVE

Dirado delle specie arboree eliminando innanzi tutto le conifere ed in particolare gli abeti rossi, anche gli arbusti andranno selezionati e periodicamente contenuti nel loro sviluppo così che lo spazio libero sia più ampio ed il giardino possa essere maggiormente vissuto.

Eseguire regolarmente sfalci del prato ed eventuali concimazioni, nonché le potature sul filare di tigli e sugli alberi che si intende rilasciare, così da regolare lo sviluppo della chioma eliminare eventuali rami secchi, migliorare l'aspetto complessivo e la vitalità della pianta.

NOTE

Ogni abbattimento andrà concordato con gli abitanti che dovranno essere preventivamente sensibilizzati ed informati rispetto alle finalità della selezione ed alle motivazioni rispetto alla scelta dei soggetti candidati al taglio.



La gestione dell'area, compresa la manutenzione del verde, esclusi abbattimenti e potature delle specie arboree potrebbe essere affidata, mediante accordo o convenzione agli abitanti della case adiacenti. Il legname ricavato dagli abbattimenti potrebbe essere utilizzato per creare elementi di arredo o attrezzature del giardino così da “conservare” un vivo ricordo degli alberi che si è dovuto eliminare.



CATEGORIA: VERDE SPORTIVO**SUB AREA****1t****COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)**Foto 1  Foto 2  Foto 3  Foto 4  Foto 5 

DESCRIZIONE: Campetto da calcio, non regolamentare, situato in via Abba, adiacente alla scuola materna Andersen.

Tutto il perimetro è circondato da un filare arborato di aceri (*Acer saccharinum*) ad eccezione di parte del lato sud verso le case. I filari in parte all'interno del giardino della scuola, sono tutti compresi nell'inventario del verde pubblico (IPLA 2006).

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

La funzione principale dell'area è quella sociale e ricreativa: oltre al gioco del calcio si presta facilmente anche alla pratica di altri giochi a seconda della fantasia dei bambini e comunque offre un ottimo spazio verde per il libero sfogo e per il relax. Altre funzioni ugualmente importanti sono quella ecologico ambientale ed estetico architettonica entrambe migliorative per la qualità di vita degli scolari e delle abitanti circostanti.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

Miglioramento delle attrezzature a disposizione, mediante tinteggiatura delle strutture adibite a porte da calcio attualmente in stadio avanzato di attacco da ruggine.

Per quanto riguarda il filare di tigli si rimanda al censimento già citato in precedenza dove viene indicato come necessario un intervento di potatura di riduzione della chioma da effettuarsi ogni 3 anni.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

Si collega con la Scuola materna Andersen al vicino campo da bocce (1m).

PROPOSTE OPERATIVE

Completamento del filare sul lato sud, davanti alle case. Razionalizzazione degli spazi, creazione di percorsi pedonali, sostituzione e aggiunta di panchine per la sosta.

Eseguire regolarmente sfalci del prato, nonché le potature sul filare di tigli così come previsto nel censimento delle alberate.

NOTE

CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO**SUB AREA****2a**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)

Foto 1  Foto 2 

Localizzazione	Parcheggio della COOP
Tipo di pavimentazione	In parte asfalto, in parte in autobloccanti in cls
Copertura arborea	Presente, di recente impianto
Aiole	Presenti ai margini del parcheggio e per delimitare i posti auto
Problematiche	Nessuna. Particolare attenzione va posta nelle cure manutentive in quanto le sistemazioni a verde e gli impianti sono di recente realizzazione
Intervento proposto	Manutenzione ordinaria (verificare se è a carico del comune o a carico della COOP)
Note	



CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO**SUB AREA****2b**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)

Foto 1  Foto 2  Foto 3  Foto 4  Foto 5  Foto 6 

Localizzazione	Parcheggio di Piazza Europa, viene utilizzato una volta alla settimana anche per il mercato rionale.
Tipo di pavimentazione	Autobloccanti
Copertura arborea	4 giovani lecci nella aiola del lato sud del piazzale
Aiole	Presente lungo il lato sud del piazzale, ospita oltre i lecci , giovani piantine di lauroceraso rosso
Problematiche	L'aiola è delimitata da un filo metallico e da paletti in legno, tale delimitazione appare pericolosa poichè il filo non è visibile ed inoltre i paletti risultano poco stabili per l'insufficiente ancoraggio nel terreno.
Intervento proposto	Ordinaria manutenzione, eliminazione filo metallico
Note	



CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO

SUB AREA

2c

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)

Foto 1 ; Foto 2 , Foto 3 .

Localizzazione	Parcheggio su via Torino all'angolo con via Chiabrera.
Tipo di pavimentazione	Asfalto
Copertura arborea	Presente filare di <i>Prunus serotina</i> con sottostante siepe di piracanta
Aiole	Presenti, delimitano il parcheggio dal marciapiede
Problematiche	
Intervento proposto	Ordinaria manutenzione
Note	



CATEGORIA: VERDE DI ARREDO**SUB AREA****2d**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta).

Foto 1  Foto 2 

DESCRIZIONE: Aiuola di arredo stradale molto disordinata per la presenza al suo interno di ben 1 tuja, diversi aceri e una siepe di ligustro, inoltre vi è una zona recintata che delimita una cabina gas. Ad ovest vi è un distributore di carburante.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

La funzione estetico architettonica è senza dubbio quella che questo piccolo spazio verde svolge nell'ambito urbano nel quale è inserito. Si tratta di una funzione importante in quanto la presenza di verde migliora il paesaggio urbano e rende più gradevole la permanenza in città, inoltre favorisce l'integrazione degli elementi architettonici e gli spazi verdi presenti nel contesto cittadino.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

L'aiuola si presenta trascurata e disordinata, occorre ripensare alla disposizione delle parti verdi ed eventuali pavimentazioni cercando di riprendere la tipologia usata nell'aiuola adiacente (11).

In quest'operazione andranno comunque salvaguardate e valorizzate, per quanto possibile, le piante presenti ad eccezione della tuja che deve indubbiamente essere eliminata.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

Trattandosi di un'area all'incrocio con più vie svolge senza dubbio un ruolo di collegamento pedonale.

PROPOSTE OPERATIVE

Riprogettare una sistemazione che sia compatibile con le altre aiuole che delimitano lo slargo stradale in questione. Creare passaggio pedonale. Eliminare parte degli alberi presenti così da dare a questo lato dell'incrocio un aspetto più arioso e ordinato.

Potare la siepe di ligustro che maschera la cabina Enel.

NOTE :



CATEGORIA: VERDE SCOLASTICO

SUB AREA

3c

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)

Foto 1 

DESCRIZIONE: Scuola media Parri.

L'edificio scolastico è circondato da un ampio spazio verde costituito da un prato circondato da un filare di Olmi siberiani (*Ulmus pumila*) e Aceri argentati (*Acer saccharinum*) individuati dall'inventario del verde pubblico (IPLA 2006) dal numero 937 al numero 966. Sono presenti inoltre sul lato verso via Cumiana un cipresso di Lawson (*Cupressus Lawsoniana*) e un Abete rosso (*Picea abies*).

L'aspetto del giardino dà l'impressione di uno scarso utilizzo da parte delle scolaresche, nonostante l'ampio spazio potrebbe consentire lo svolgimento di numerose attività sportive e non.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

Trattandosi delle pertinenze di una scuola media la principale funzione che la componente vegetale deve svolgere è quella didattica, intesa sia come campo di studio ed osservazione, sia come spazio per le attività ludico – motorie e sportive. Non trascurabile sono inoltre le funzioni:

- igienica, grazie all'influenza degli spazi verdi sull'umore e la psiche di chi le frequenta;
- estetico – architettonica in quanto migliora il contesto paesaggistico del quartiere.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

Manutenzione ordinaria carente: occorre sfalciare il prato con più regolarità, ed eseguire potature di riduzione della chioma, secondo quanto previsto nel censimento delle alberate.

Per aumentare le possibilità di utilizzo di questo spazio, sarebbe opportuno migliorare la dotazione delle attrezzature sportive a disposizione.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

L'area in esame è adiacente a Viale Parri, attualmente ancora in fase di ultimazione, dove sono previsti spazi verdi, esso collega la scuola media Parri con l'area 1u dove è in progetto la realizzazione di un'altro edificio scolastico.

PROPOSTE OPERATIVE

Eseguire regolarmente le necessarie cure manutentive: sfalci del prato, sul filare. Individuare, sentite le esigenze del corpo docente, una o più zone dove sistemare attrezzature sportive.

NOTE



CATEGORIA: VERDE DI ARREDO

SUB AREA

3e

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta).

Foto 1  Foto 2  Foto 3  Foto 4  Foto 5  foto6 

DESCRIZIONE: Area verde in Via Torino, angolo Via M. d'Azeglio.

Presenti attrezzature per il gioco (altalena, tavolo da ping-pong) e per il relax (panchine, fontana).

Il manto erboso è in buono stato di manutenzione.

Al suo interno sono presenti 20 robinie (*Robinia pseudoacacia*) con sesto di impianto a file parallele, inserite in banca dati dell'inventario del verde pubblico (IPLA 2006) codificate dal n° 63 all' 82 e un giovane esemplare di Liquidambar (*Liquidambar styraciflua*).

Sul lato nord è presente anche un piccolo parcheggio.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

Si tratta di un giardino attrezzato la cui funzione sociale e ricreativa viene meno a causa della sua collocazione lungo Via Torino, strada a traffico medio-intenso.

Le funzioni cui vengono attribuite all'area risultano pertanto quella ecologico ambientale e quella estetico architettonica entrambe importanti per l'aspetto del quartiere e per la regolazione del microclima cittadino in quanto le piante attraverso l'evapotraspirazione contrastano le calure estive e contribuiscono ad ornare la città.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

Due esemplari di robinia mostrano evidenti carie al fusto.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

Nessun collegamento di rilievo. L'area rappresenta l'unica area verde su Via Torino per cui andrebbe valorizzata la sua funzione estetico architettonica.

PROPOSTE OPERATIVE

Arricchimento di variabilità specifica all'interno del giardino mediante l'impianto di nuove specie arboree seguendo le indicazioni fornite nelle linee guida.

Potature ogni tre anni a carico delle chiome delle robinie, eventuale diradamento per migliorare la crescita degli individui rilasciati e creare lo spazio per l'inserimento delle nuove specie.

NOTE



CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO

SUB AREA

3f

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)

Foto 1 ; Foto 2  Foto 3  Foto 4  Foto 5 

Localizzazione	Parcheggio antistante la scuola media Parri lato via Rivalta.
Tipo di pavimentazione	Asfalto
Copertura arborea	Presente: 3 cedri deodara (<i>Cedrus deodara</i>), 1 pino stoba (<i>Pinus strobus</i>).
Aiole	Presenti con tappeto erboso e alberi citati sopra
Problematiche	Le aiuole sono utilizzate come gabinetto per i cani.
Intervento proposto	Manutenzione ordinaria, sistemazione e posa di contenitori per la raccolta degli escrementi canini.
Note	



CATEGORIA: VERDE SOCIALE**SUB AREA****3g**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)

DESCRIZIONE: giardinetto collocato dietro alla Croce Rossa, tra Via Susa e Via Savigliano.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

Al momento la principale funzione svolta da questa subarea è quella di deposito per i cassonetti per la raccolta differenziata. In realtà trattandosi di un giardinetto con alcune attrezzature per il gioco dei bambini la funzione principale dovrebbe essere quella sociale – ricreativa per gli abitanti del quartiere.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

L'area sebbene sia compresa nelle aree a servizio pubblico non risulta di libero accesso in quanto l'ingresso è impedito da un cancello chiuso con un lucchetto.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

Al momento nessuno

PROPOSTE OPERATIVE

Verificare se effettivamente di proprietà pubblica, in tal caso provvedere a garantire il libero accesso all'area. Aprire un collegamento su via Savigliano e ripristinare percorribilità della stessa.

NOTE:



CATEGORIA: VERDE SOCIALE**SUB AREA****3i**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta).

Foto 1 .

DESCRIZIONE: Piccolo parco giochi in via Saluzzo lato sud.

Il fondo è costituito da un manto erboso, la copertura arborea è costituita da 2 giovani platani (diametri > 10cm).

Sono presenti inoltre attrezzature per il gioco (uno scivolo, 2 altalene) e per il relax (6 pachine).

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

Trattandosi di un parco giochi, si attribuisce a quest'area come funzione principale, quella sociale e ricreativa in quanto fornisce un servizio fondamentale alla collettività, rendendo più gradevole e a misura d'uomo la vita in città. Altre funzioni ugualmente importanti sono: quella ecologico ambientale ed estetico architettonica entrambe importanti per l'aspetto del quartiere, per la regolazione del microclima cittadino in quanto le piante attraverso l'evapotraspirazione contrastano le calure estive.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

Manto erboso in buone condizioni solo in prossimità dei giochi risulta mancante per eccesso di calpestio.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

L'area risulta isolata.

PROPOSTE OPERATIVE

Eseguire regolarmente le necessarie manutenzioni: sfalci del prato, potature sugli esemplari arborei, eliminazione delle parti morte.

NOTE :



CATEGORIA: VERDE SPORTIVO**SUB AREA****4a****COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)**

DESCRIZIONE: Centro polisportivo che comprende numerose subaree:

- **4a₁** Bocciofila, lo spazio dedicato al verde è molto contenuto ed è attualmente occupato da prato, inoltre è presente un filare di tigli che necessitano di potatura della chioma;
- **4a₂** campi da calcetto, uno in erba naturale e uno in erba sintetica;
- **4a₃** area con parco giochi, giardinetto e pista per pattinaggio a rotelle, l'area comprende spazi verdi occupati oltre che dal giardinetto, ove vi sono alcuni grandi esemplari di cedro, da zone a prato delimitate da filari arborati ;
- **4a₄** campi da tennis, da basket, pallavolo e rampe per lo skate-board;
- **4a₅** percorso vita con fondo in erba e numerosi esemplari arborei disposti a filare per la delimitazione degli spazi;
- **4a₆** campo da calcio regolamentare
- **4a₇** parcheggio.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

- L'area è ricca di attrezzature per lo svolgimento all'aria aperta di attività sportive e non, pertanto la funzione principale che essa svolge è quella sociale e ricreativa, tuttavia anche la funzione estetica, ha un ruolo importante in quanto un ambiente piacevole alla vista risulta più piacevole e rilassante.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Sono presenti diverse piante con dimensioni considerevoli (1 pioppo cipressino Ø 60cm; 1 pino nero Ø 50cm; 2 querce rosse Ø 60cm e 1 da 50 cm e diverse da 45) che senza dubbio hanno un importante funzione estetica oltre che naturalistica in quanto forniscono protezione e rifugio ad uccelli e piccoli roditori.


PROBLEMATICHE RISCONTRATE

Manutenzione ordinaria carente: occorre sfalciare il prato con più regolarità, ed eseguire gli interventi di selezione e potatura sui filari arborati, secondo quanto previsto nel censimento delle alberate.

Inoltre la zona di ingresso appare un po' disordinata e occorrerebbe una riprogettazione di insieme per ottenere un aspetto più accogliente ed organizzato. Il giardinetto adiacente il parco giochi presenta una densità eccessiva dovuta alla presenza di 6 grossi cedri, si consiglia pertanto l'eliminazione di 1 o 2 individui scelti con criterio spaziale e di posizione sociale, ovvero andranno conservati i soggetti più vigorosi e dominanti.

Nella tabella sottostante vengono riportati i dati rilevati dal censimento in merito alla componente arborea e gli interventi individuati per una corretta gestione della stessa:

Nome comune	INTERVENTO				Totale complessivo
	Abbattimento	Nessun intervento	Potatura di riduzione della chioma	Rimonda dei rami secchi	
Abete delle montagne rocciose		3			3
Acero argenteo	6	7		6	19
Acero di monte				2	2
Acero negundo	1				1
Acero riccio	2	1		8	11
Betulla	1			7	11



Cedro indiano	6			6	
Cipresso d'America	1			1	
Pioppo cipressino	2	13		15	
Quercia rossa	17			17	
Tiglio	70			70	
Pino nero	1			1	
Totale complessivo	12	12	130	3	157

Come si può osservare nel complesso ci sono 157 piante, distribuite fra 12 diverse specie, fra queste prevale nettamente tiglio, che forma lunghi filari perimetrali, numerosi sono poi aceri argentati, querce rosse e pioppi cipressini. Nell'insieme la componente arborea è formata da alberi che non rispondono ad una logica comune e sembra di intuire che siano stati via via nel corso del tempo aggiunti elementi in modo un po' casuale. Di tutti 157 individui, 132 sono in buone condizioni vegetative e solo 10 versano invece in un pessimo stato di salute. I problemi più frequenti sono dovuti a potature effettuate in passato in modo errato che hanno portato carie al fusto e a trattamenti particolarmente invasivi come la capitozzatura.

	DIAGNOSI								
CONDIZIONE	Pianta capitozzata	Carie al fusto	Carie al piede	Pianta deperiente	Pianta inclinata	Morta in piedi	Pianta sana	Presenza di branche secche	Totale
Buone							129	3	132
Discrete	6		1		1		3	1	12
Mediocri	2	1							3
Pessime		8		1		1			10
Totale	8	9	1	1	1	1	132	4	157

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

L'area in esame è adiacente alla Scuola elementare Morandi e alle nuove aree di servizi in progetto 4e e 4d, tuttavia all'interno della stessa area 4a a delimitazione delle singole sub aree vi sono spesso recinzioni che impediscono il passaggio pedonale, si propone pertanto di creare percorsi di collegamento fra il centro polisportivo e la scuola Morandi, nonché fra via Costa e via Alighieri così da consentire il transito e la frequentazione occasionale anche da parte di coloro che non necessariamente si recano nell'area per praticare qualche disciplina sportiva.

PROPOSTE OPERATIVE

Rivedere la sistemazione della zona di accesso, organizzando meglio gli spazi e soprattutto creando spazi verdi che creino elementi di continuità fra le diverse zone, così come è stato fatto per il percorso vita.

Nella zona **4a₃** (pattinaggio – parco giochi) migliorare il cotico erboso attraverso interventi di erpicatura, concimazione, trasemina, eseguire diradi sulla componente arborea così da consentire un maggior ingresso della luce al suolo.

Nella zona **4a₅** eseguire regolarmente le necessarie cure manutentive: sfalci e concimazioni del prato.

Nella zona **4a₇** dotare di copertura arborea il parcheggio.

Si riportano inoltre le indicazioni sugli interventi individuati nell'ambito del censimento suddivisi in base alla tempistica di realizzazione:

NOTE



CATEGORIA: VERDE SOCIALE**SUB AREA****4b**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta).

DESCRIZIONE: Giardinetto situato all'incrocio tra via Volvera e via Costa, in parte attrezzato come pista da ciclo – cross. Attualmente interessato da lavori di scavo per consentire l'allacciamento fognario alla nuova costruzione che stanno realizzando immediatamente a nord. Il fondo è costituito da un manto erboso, la copertura arborea presenta una densità eccessiva vi sono alcune panchine.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

Si tratta di un'area con molteplici funzioni:

- sociale – ricreativa per coloro che cercano momenti di relax e di svago;
- sportiva, in quanto attrezzata per la pratica del ciclo – cross;
- estetico – architettonica particolarmente rilevante considerata anche la vicinanza del cimitero.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

Attualmente l'area è interessata da lavori di scavo perciò non è possibile valutare la condizione del manto erboso che tuttavia dove non è stato interessato dal passaggio dei mezzi pesanti si presenta in buone condizioni.

Anche la copertura non mostra segni di deperimento o sofferenza essa è costituita da: 50 platani, 7 frassini e 6 aceri. Si tratta di giovani esemplari di buon portamento e vigoria, unico problema è l'eccessivo adduggiamento che richiederà tra qualche anno l'esecuzione di diradi.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

Adiacente all'area 4e ove è prevista la realizzazione di parcheggi e spazi verdi a servizio del cimitero. Sul lato opposto della via costa vi è un'altra area a servizi in progetto, denominata 4f, mentre sul lato opposto di via Volvera vi è il grosso polo scolastico (5a_{1...4}) e un'altra area di servizi in progetto 5s.

PROPOSTE OPERATIVE

Dopo il ripristino delle superfici interessate dagli scavi, occorrerà eseguire regolarmente le necessarie manutenzioni: concimazioni e sfalci del prato; inoltre tra 3 anni dovranno essere effettuati i primi diradi sugli individui arborei con caratteristiche strutturali e fitosanitarie peggiori collocati in una posizione sottomessa, così da consentire un migliore sviluppo dei soggetti dominanti.

NOTE :



CATEGORIA: VERDE SCOLASTICO**SUB AREA****4g**

DESCRIZIONE: Scuola elementare Morandi localizzata all'angolo tra via Alighieri e via Costa ha un cortile in ghiaia e il perimetro delimitato da filari arborati.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

Trattandosi delle pertinenze di una scuola elementare la principale funzione che la componente vegetale deve svolgere è quella didattica, intesa sia come campo di studio ed osservazione, sia come spazio per le attività ludico – motorie e sportive. Non trascurabile sono inoltre le funzioni:

- igienica, grazie all'influenza degli spazi verdi sull'umore e la psiche di chi le frequenta;
- estetico – architettonica in quanto migliora il contesto paesaggistico del quartiere.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

Il cortile della scuola ha come unica componente vegetale i filari arborati che delimitano il confine dell'area, tuttavia la superficie contenuta in rapporto al numero di utenti non consente di proporre la sostituzione della ghiaia con il fondo in erba, perchè sarebbe impossibile da mantenere. Inoltre, sarebbe sufficiente aprire un collegamento con l'adiacente campetto del centro polisportivo, così che i bambini ne possano usufruire con facilità.

Le specie arboree presenti sono complessivamente 55 così suddivise: 33 tigli, 12 aceri argentei, 5 betulle e 5 pini neri.

Gli interventi previsti riguardano tutti gli individui e consistono in una potatura di riduzione della chioma da effettuare con periodicità triennale.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

Adiacente al centro polisportivo aree 4a_{1.6} con il quale deve però essere creato un collegamento diretto così che i bambini possano usufruire in qualsiasi momento degli ampi spazi e delle attrezzature esistenti.

PROPOSTE OPERATIVE

Il censimento del verde individua i seguenti interventi nel prossimo quinquennio:

- urgenti, nessuno;
- entro i 3 anni, potatura di riduzione della chioma su tutti gli alberi presenti (n. 358 - 592);
- entro 5 anni, nessuno.

NOTE

CATEGORIA: VERDE SCOLASTICO**SUB AREA****5a**

DESCRIZIONE: Scuola elementare Ungaretti circondata da un ampio spazio verde utilizzabile dei bambini per lo svolgimento di attività didattiche e per lo svago e la ricreazione.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

Le funzioni principali assegnate al verde circostante una struttura scolastica ed in particolare una scuola elementare, sono senza dubbio quella culturale, didattica e ricreativa. Infatti è fondamentale per l'educazione dei bambini avere un laboratorio vivente dove poter osservare gli elementi naturali, il loro mutare nel corso delle stagioni, l'influenza che essi esercitano su di noi e sull'ambiente più in generale.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

L'area presenta segni di intenso utilizzo che sono conseguenza di un degrado localizzato del cotico che si presenta a tratto rado e discontinuo. Le specie arboree presenti sono complessivamente 70 di cui 39 olmi siberiani, 16 aceri argentati, 6 abeti rossi, 4 aceri ricci, 2 cipressi americani, 1 cedro dell'atlante, 1 betulla, 1 acero montano. Il censimento del verde individua come interventi necessari l'abbattimento di un abete rosso e del cedro (n. 703 e 761), la potatura di riduzione della chioma su 60 soggetti fra i quali tutti gli olmi siberiani e tutti gli aceri argentati e nessun intervento sui restanti individui.

Esaminata la situazione attuale e le esigenze che vogliamo siano soddisfatte da quest'area si consiglia di diradare maggiormente la componente arborea così da favorire la crescita ed il mantenimento del tappeto erboso, aumentare lo spazio e la luce del giardino ridurre la periodicità e l'esigenza di effettuare costose potature.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

Adiacente alle aree 5a2, 5a3, 5a4 e 5b da verificare con le esigenze del corpo insegnante la possibilità di creare collegamenti fra queste aree, occupate per lo più da strutture scolastiche, attualmente delimitate da robuste recinzioni che impediscono collegamenti diretti fra di esse.

PROPOSTE OPERATIVE

Miglioramento del cotico erboso con operazioni di arieggiamento (bucatura), sabbiatura, concimazione e trasemina nelle zone troppo rade o addirittura scoperte a causa dell'intenso calpestio.

Dirado della componente arborea eliminando oltre alle due piante indicate nell'inventario del verde anche altri individui che si presentano eccessivamente aduggiati o sottomessi, prediligendo nella scelta dei candidati al taglio le conifere (abete rosso e cipresso americano).

- urgenti, ovvero da effettuare entro l'anno, l'abbattimento di 12 piante come illustrato nella tabella sottostante dove vengono suddivisi per specie e individuati con il numero attribuito dall'inventario del verde, a questi si aggiungono gli abbattimenti proposti nel giardinetto del parco giochi da eseguirsi non per motivi fitosanitari o di stabilità ma per fini estetici e per consentire una migliore vivibilità dell'area;



		INTERVENTO
Nome comune	N° pianta	Abbattimento
Acerò argenteo	436	1
	438	1
	439	1
	443	1
	522	1
	529	1
Acerò negundo	431	1
Acerò riccio	426	1
	427	1
Betulla	481	1
Pioppo cipressino	407	1
	414	1
Totale complessivo		12

- entro i 3 anni, potatura di riduzione della chioma di 6 aceri argentei, 2 aceri montani, 8 aceri ricci, 7 betulle, 1 pino nero, 13 pioppi cipressini, 17 querce rosse, 57 tigli per un totale di 111 piante, inoltre è prevista l'eliminazione dei rami secchi su 3 betulle;
- entro 5 anni, i restanti interventi di potatura di riduzione della chioma che interessano 13 tigli e 6 cedri indiani.

NOTE



CATEGORIA: VERDE SCOLASTICO**SUB AREA****5b**

DESCRIZIONE: Scuola media Cruto circondata da un ampio spazio verde utilizzabile dei ragazzi per lo svolgimento di attività didattiche, sportive e di ricreazione.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

Trattandosi delle pertinenze di una scuola media la principale funzione che la componente vegetale deve svolgere è quella didattica, intesa sia come campo di studio ed osservazione, sia come spazio per le attività ludico – motorie e sportive. Non trascurabile sono inoltre le funzioni:

- igienica, grazie all'influenza degli spazi verdi sull'umore e la psiche di chi le frequenta;
- estetico – architettonica in quanto migliora il contesto paesaggistico del quartiere.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

La componente vegetale dell'area si presenta in buone condizioni, tanto da lasciar presupporre un utilizzo sporadico e saltuario di questi spazi. Occorrerebbe pertanto appurare se ciò sia dovuto alla mancanza di idonee attrezzature o da un programma didattico che concede poco spazio ad attività differenti dalla classica lezione frontale svolta all'interno dell'aula.

Il tappeto erboso è abbastanza compatto e non presenta segni di discontinuità, anche la manutenzione ordinaria sembra essere svolta con sufficiente regolarità.

Nella tabella sottostante viene riportato l'elenco delle piante presenti e gli interventi previsti dal censimento del verde. Le specie arboree presenti sono complessivamente 35 di cui 13 tigli, 10 aceri argentati, 7 olmi siberiani.

SPECIE	TIPO DI INTERVENTO				TOTALE
	Abbattimento	Nessuno	Potatura di riduzione della chioma	Potatura di riequilibrio della chioma	
Acerò argenteo	2		8		10
Cedro indiano				2	2
Criptomeria japonica		1			1
Frassino maggiore				1	1
Abete rosso	1				1
Tiglio europeo			13		13
Olmo siberiano			7		7
	3	1	28	3	35

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

Adiacente alle aree 5a1, 5a3, 5a4 e 5b, da verificare con le esigenze del corpo insegnante la possibilità di creare collegamenti fra queste aree, occupate per lo più da strutture scolastiche, attualmente delimitate da robuste recinzioni che impediscono collegamenti diretti fra di esse.

PROPOSTE OPERATIVE

Non si prevedono altri interventi particolari al di fuori della ordinaria manutenzione, anche se si suggerisce di incontrare gli insegnanti per capire se il sottoutilizzo degli spazi esterni sia causato dalla carenza di specifiche attrezzature.



Il censimento del verde individua i seguenti interventi nel prossimo quinquennio:

- urgenti, ovvero da effettuare entro l'anno, l'abbattimento di un abete rosso e due aceri (n. 377, 346 e 352);
- entro i 3 anni, potatura di riequilibrio della chioma di 2 cedri (n. 376, 378), un frassino (n. 379), e potatura di riduzione della chioma su un olmo siberiano (n. 380);
- entro 5 anni, i restanti interventi di potatura di riduzione della chioma che interessano la 13 tigli, 8 aceri e 7 olmi.

NOTE



CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO

SUB AREA

5c

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)

Foto1 ; foto2 ; foto3 ; foto4 .

Localizzazione	Parcheggio del centro multimediale di via Alfieri
Tipo di pavimentazione	Asfalto
Copertura arborea	11 magnolie (<i>Magnolia grandiflora</i>), diametro <10 cm
Aiole	Presenti lungo il perimetro del parcheggio e al centro del parcheggio stesso. Quelle perimetrali ospitano siepi di alloro (<i>Laurus nobilis</i>), viburno (<i>Viburnum tinus</i>) ed ortensie. Tutte dotate di impianto di irrigazione.
Problematiche	
Intervento proposto	Messa a dimora di specie arboree all'interno dell'aiola che dà su via Alfieri, l'unica attualmente sprovvista di copertura arborea ed arbustiva
Note	



CATEGORIA: VERDE SOCIALE**SUB AREA****5d1****COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)**

Foto 1 ; foto 2 ; foto 3 ; foto 4 ; foto 5 ; foto 6 ; foto 7 ; foto 8 ; foto 9 .

DESCRIZIONE: Giardino situato in sinistra del T. Sangonetto, all'altezza del centro multimediale. Il giardino nel complesso ampio e di gradevole aspetto si trova in una posizione strategica sia per la vicinanza con il complesso scolastico tra via Volvera e via Alfieri, sia perchè adiacente al T. Sangonetto elemento conduttore di spiccata naturalità che rappresenta un asse verde attraverso la città di Piossasco.

Gli elementi che costituiscono il verde sono caratterizzati da nuclei di alberi, a tratti troppo fitti, caratterizzati da specie non sempre adeguate e dal tappeto erboso complessivamente in buone condizioni vegetativa, a tratti sono presenti ristagni idrici.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

La dimensione e la localizzazione di questo spazio verde, fanno sì che esso possa considerarsi uno fra i più importanti, se non il più importante, elemento del verde pubblico del Comune di Piossasco. Si tratta di un parco ove recarsi per rilassarsi e godere della pace e la tranquillità proprie di un'ambiente come questo, oppure più semplicemente transitarvi per giungere da un luogo all'altro della città, per i bambini e i ragazzi può anche essere un ambito di gioco e di osservazione, quest'ultima particolarmente interessante per la presenza del Sangonetto. La funzione che viene riconosciuta come principale è quella sociale e ricreativa.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Sul lato nord – est, al confine con la recinzione del centro multimediale vi sono alcune farnie di notevoli dimensioni (n. 762, 766 del censimento alberate) e che probabilmente sono il residuo di un filare che continua anche all'interno del cortile della villa. Tali esemplari sono senza dubbio da preservare e valorizzare in quanto elementi sia botanici che paesaggistici di un certo rilievo.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

Il parco presenta diversi nuclei arborati che formano dei veri e propri boschetti. Alcuni di questi presentano però un'eccessiva densità, con conseguente deperimento dei soggetti sottomessi e una composizione specifica inadeguata.

Il prato verde presenta localmente problemi di ristagno idrico, dovuto ad un substrato con matrice eccessivamente argillosa.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

Posizione cruciale poichè permette il collegamento pedonale fra le due sponde del Sangonetto ed alle altre aree verdi presenti sulle sue sponde, inoltre è adiacente al centro multimediale, fulcro delle attività sociali del Comune e molto vicino ad un grosso complesso scolastico.

PROPOSTE OPERATIVE

- Diradi sulla componente arborea;
- Graduale sostituzione delle specie esotiche con specie più consone alla flora locale e per questo non in sintonia con il paesaggio, vista anche la presenza di un elemento naturale come il Sangonetto ed il vicino parco di Villa Marchis;
- Interventi di cura e potatura sui singoli esemplari, così come indicato nel censimento delle alberate (IPLA 2006).



- Drenaggi e miglioramenti localizzati del terreno con eventuale riporto di terreno con tessitura franco – sabbiosa;
- Eventuali trasemine;
- Sfalci periodici da eseguire con regolarità soprattutto nei periodi primaverile e autunnale.

NOTE



CATEGORIA: VERDE CORRELATO AD ALTRI SERVIZI

SUB AREA

5d2

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)

Foto1 , foto2 , foto3  .

DESCRIZIONE: Centro multimediale di Via Alfieri.

L'edificio è correlato da uno spazio verde presente nella pertinenza a nord (su via Alfieri) ed ovest (verso il Sangonetto) dell'edificio stesso. La superficie è di circa 1.200 metri quadri di cui una parte verso via Alfieri è adibita a parcheggio. Nel prato sono presenti alcune panchine.

Lungo la recinzione metallica che delimita il confine ovest dell'area è stata messa a dimora una siepe di viburno (*Viburnum tinus*) e alloro (*Laurus nobilis*), mentre nelle aiole in prossimità dell'ingresso sono stati messi a dimora esemplari di alloro ed ortensie.

Tutti gli impianti eseguiti sono dotati di impianto di irrigazione.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

Il verde di pertinenza del centro multimediale svolge prevalentemente la funzione sociale e ricreativa, in particolare deve offrire un luogo all'aperto dove poter leggere o eventualmente passeggiare durante un attimo di pausa dallo studio o dalla lettura. Le caratteristiche che deve soddisfare sono pertanto legate al relax ed alla tranquillità.

PARTICOLARITÀ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

- Assenza, lungo il lato nord verso Via Alfieri, di una siepe di bordura con funzione di barriera nei confronti del traffico stradale;
- Assenza di alberi sia per mitigare il microclima estivo sia per aumentare il valore estetico dell'area aumentandone la ricchezza floristica;
- Presenza di arbusti secchi all'interno dell'aiola adiacente l'ingresso;
- Presenza di piccioni nidificanti sul cornicione che causano imbrattamento.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

Per la stretta vicinanza l'area è connessa con l'antistante parco lungo il Sangonetto (sub-area 5d), ma mantiene la sua identità poichè delimitata da recinzione.

PROPOSTE OPERATIVE

- Impianto di siepe con funzione di barriera verso Via Alfieri
- Inserimento di alberi di seconda e terza grandezza
- Sostituzione delle fallanze con specie più rustiche e resistenti alla siccità

NOTE



CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO**SUB AREA****5e**

Localizzazione	Parcheggio in via Garibaldi, antistante l'asilo nido Collodi e la vicina scuola materna Rodari
Tipo di pavimentazione	autobloccanti
Copertura arborea	Assente
Aiole	Presenti, con tappeto erboso
Problematiche	Assenza di alberi per mitigare il microclima estivo
Intervento proposto	Messa a dimora di specie arboree all'interno delle aiole
Note	



CATEGORIA: VERDE SOCIALE**SUB AREA****5f1**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)

DESCRIZIONE: Area verde circostante il mulino di Via Riva Po recentemente oggetto di ristrutturazione ed ora adibito ad attività di carattere sociale – ricreativo (teatro, ristorante, ecc.). Attualmente l'area si presenta ancora in fase di realizzazione.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

La funzione di quest'area è senza dubbio duplice:

- estetico – architettonica in quanto circostante un edificio di pubblico interesse;
- sociale e ricreativa poichè direttamente collegata con l'area 5g sulla sponda opposta del Sangonetto.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

Nessuna, l'area è ancora in fase di realizzazione.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

Direttamente collegata con la 5d, inoltre è facilmente realizzabile un collegamento con la 5i, attualmente definito dal PRGC fra le aree a servizi in progetto, localizzata immediatamente a sud sempre in destra del Sangonetto;

PROPOSTE OPERATIVE

Nella scelta delle specie rispettare quanto disposto dalle linee guida progettuali avendo cura di creare una continuità armonica con l'area 5g, che come più volte è stato ricordato si trova proprio dalla parte opposta del Sangonetto.

NOTE



CATEGORIA: VERDE DI ARREDO**SUB AREA****5f2**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta).

Foto1 , foto2 .



DESCRIZIONE: piazzale di nuova realizzazione all'angolo tra Via Riva Po e Via del Mulino, antistante l'ex mulino recentemente ristrutturato.

La vegetazione è rappresentata da un ciliegio da fiore ed un acero, diametro<10cm; al centro del piazzale sono state collocate delle aiole ed alcune panchine.

Il fondo è costituito da mattonelle autobloccanti.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

Prevale la funzione estetico architettonica.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

Nessuna.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

Nella previsione di ampliamento del parco del Sangonetto comprendendo anche la sub area 5i, il piazzale risulterà un elemento di connessione tra il marciapiedi lungo via Riva Po (proseguimento della pista ciclabile) e la nuova area in progetto.

PROPOSTE OPERATIVE

NOTE



CATEGORIA: PIAZZA_PARCHEGGIO

SUB AREA

5g1

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)

Foto1  .

Localizzazione	Piazzale in Via San Bernardo
Tipo di pavimentazione	Autobloccanti
Copertura arborea	Filare di bagolaro (<i>Celtis australis</i>) di bordura al piazzale stesso
Aiole	Presenti attorno agli alberi
Problematiche	Copertura erbacea degradata all'interno delle aiole
Intervento proposto	Ordinaria manutenzione
Note	Presenza di panchine



CATEGORIA: VERDE SOCIALE**SUB AREA****5g2**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta).

Foto1 , foto2 .



DESCRIZIONE: parco giochi di Via San Bernardo.

La sub area è attrezzata con una altalena, due giochi a molla e due panchine. Nell'area adibita al gioco è presente un tappeto erboso, mentre tutto intorno c'è un battuto in autobloccanti. L'area è circondata da un filare di bagolari, inseriti all'interno di aiole.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

La principale funzione svolta è quella sociale e ricreativa.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

Tappeto erboso degradato.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

Sul lato opposto di Via San Bernardo è presente un piazzale (sub area 5g1), inoltre percorrendo la stessa via si giunge al parco del Sangonetto.

PROPOSTE OPERATIVE

Ordinaria manutenzione, arieggiamento e trasemina del tappeto erboso.

NOTE



CATEGORIA: VERDE SPORTIVO**SUB AREA****5h1**

DESCRIZIONE: impianto sportivo S. Giorgio in Via Colombo.

L'area comprende un campo da calcio recintato non di libero accesso, un campo da calcetto in terra ed un campo da basket recintati ma di libero accesso. A sud ovest all'angolo con via Colombo è presente una aiola con tappeto erboso.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

L'area risulta connessa con l'adiacente parco giochi.


PROPOSTE OPERATIVE

NOTE:



CATEGORIA: VERDE SOCIALE**SUB AREA****5h2****COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)**

Foto1 , foto2 .

**DESCRIZIONE:** parco giochi inserito all'interno del complesso sportivo S. Giorgio di Via Colombo.

L'area è dotata di una altalena ed un altro gioco tipo cavallo a dondolo, un tavolo da ping-pong e di due panchine con adeguato impianto di illuminazione.

La componente arborea presente lungo il lato nord dell'area è rappresentata da un frassino, un acero ed un cedro (tutti di diametro >20 centimetri), recentemente è stata incrementata con la messa a dimora di 3 aceri (diametro <4 centimetri).

La copertura erbacea è omogenea ed in buono stato di manutenzione.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

La principale funzione è quella sociale e ricreativa

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

Carenza di alberi in particolare in prossimità delle panchine

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

L'area è connessa con l'adiacente sub area 5h1 (impianto sportivo); inoltre può servire da elemento di connessione con le sub aree 5g1 e 5g2, da qui attraverso Via S. Bernardo, poco trafficata, si arriva al parco del Sangonetto (sub area 5d).

PROPOSTE OPERATIVE

Ordinaria manutenzione, irrigazione di soccorso nei confronti delle giovani piantine al fine di garantirne l'attecchimento.

Messa a dimora di alberi di prima grandezza.

NOTE

CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO**SUB AREA****51**

Localizzazione	parcheggio al fondo di Via Alfieri
Tipo di pavimentazione	asfalto
Copertura arborea	assente
Aiole	assenti
Problematiche	carenza di zone d'ombra
Intervento proposto	messa a dimora alberi
Note	



CATEGORIA: VERDE SOCIALE**SUB AREA****5m**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)

Foto1 .



DESCRIZIONE: Aiuola di arredo e piccolo parco giochi localizzati nelle immediate adiacenze del mulino abbandonato in Regione Viule.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

Estetica e ricreativa e sociale in quanto fornisce un servizio fondamentale alla collettività, rendendo più gradevole e a misura d'uomo la vita in città.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

Il parco giochi ha attrezzature del tutto inadeguate (vedi foto) tanto da risultare pericolose per i bambini che lo frequentano, anche la componente vegetale risente di interventi manutentivi carenti ed occasionali, inoltre alcune delle piante presenti sono frutto di interventi estemporanei (vedi foto) che non seguono una logica di insieme.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

Fra le proposte in progetto vi è come già descritto al punto funzioni ed esigenze da soddisfare, la realizzazione di un collegamento ciclo - pedonale che comprende tutte le aree verdi disposte sulle sponde del T. Sangonetto nella parte sud della città.

PROPOSTE OPERATIVE

- Sostituzione e integrazione delle attrezzature di gioco.
- Manutenzione ordinaria della copertura erbacea mediante sfalci regolari, concimazioni, bucatore eventuali trasemine localizzate;
- Eliminazione delle piante inadeguate per specie o posizione, cercando di integrare ed armonizzare la componente vegetale con lo spazio verde adiacente (area 5i) che mostra elementi naturali di notevole interesse.

NOTE



CATEGORIA: VERDE SOCIALE**SUB AREA****5n**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)

Foto1 ; foto 2 ; foto3 .



DESCRIZIONE: Area verde pertinenziale a nuovi edifici residenziali, localizzata in sinistra del T. Sangonetto in Regione Viule. Realizzata di recente, presenta aiuole con fondo in erba delimitate da cordoli in cls disposte nelle superfici residuali tra case, strade e torrente.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

Si tratta di aree che attualmente rivestono principalmente una funzione estetica e sociale e ricreativa quasi esclusivamente al servizio delle case adiacenti. Tuttavia la presenza del corso d'acqua aggiunge a questi spazi una valenza naturalistica non trascurabile. Inoltre, la presenza del ponticello pedonale creerà, nel momento in cui sarà realizzata la sistemazione dell'area 5i, un collegamento con il centro sociale – ricreativo cittadino più importante: quello che comprende l'area del mulino (5h) e del parco antistante il centro multimediale (5g), che consentirà la fruizione di queste aree da parte di utenti più decentrati, sia per spostamenti ciclo – pedonali, sia per compiere vere e proprie passeggiate.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna. Anche le sponde del Sangonetto si presentano fortemente rimaneggiate dall'azione antropica. Da evidenziare è invece la presenza di una zona del corso d'acqua, in corrispondenza della derivazione, in cui il fondo è interamente pavimentato da lastre di pietra (vedi foto) di considerevoli dimensioni. Tale manufatto andrebbe valorizzato, oltre che preservato, così da aggiungere un valore culturale al percorso pedonale che verrà realizzato.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

Molte delle piante poste a dimora nelle aiuole sono morte, probabilmente a causa della siccità, inoltre la sponda del Sangonetto presenta un rivestimento esclusivamente erbaceo che crea un ambiente biologicamente povero e monotono destinato col tempo ad essere colonizzato dalle infestanti.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

Come già descritto al punto funzioni ed esigenze da soddisfare, quest'area nel momento in cui verrà sistemata l'area 5i sarà collegata ad un insieme di aree verdi disposte ai margini del T. Sangonetto che andranno a costituire un importante elemento di connessione nell'ambito cittadino.

PROPOSTE OPERATIVE

- Manutenzione ordinaria della copertura erbacea mediante sfalci regolari, concimazioni, bucatore eventuali trasemine localizzate;
- Sostituzione delle fallanze;
- Irrigazioni di soccorso ai nuovi impianti;
- Impianti di specie arbustive nella fascia spondale, ecologicamente adeguate e in grado di soddisfare anche esigenze di contenimento dell'erosione idrica, così da migliorare la valenza naturalistica e nel contempo contribuire alla difesa idraulica della stessa. Trattandosi di un habitat particolare e dovendo conciliare contemporaneamente più esigenze, per la scelta delle essenze si rimanda ad un progetto specifico che dovrà essere realizzato anche per la sistemazione dell'area 5i.



NOTE



CATEGORIA: VERDE SOCIALE**SUB AREA****50**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)

Foto1 .



DESCRIZIONE: Grande parco giochi di recente realizzazione, localizzato in sinistra del T. Sangonetto in Regione Viule. Ben organizzato si presenta ben dotato di attrezzature con zone gioco e zone relax, il fondo è in erba, le piante poste a dimora sufficienti anche se al momento sono ancora troppo giovani per creare gli spazi d'ombra necessari.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

Trattandosi di un parco giochi, si attribuisce a quest'area come funzione principale, quella sociale e ricreativa in quanto fornisce un servizio fondamentale alla collettività, rendendo più gradevole e a misura d'uomo la vita in città. Tuttavia la presenza del corso d'acqua aggiunge a questi spazi una valenza naturalistica non trascurabile. Inoltre, viene prevista la possibilità di collegarsi a tutto un sistema di aree situate sulle sponde del T. Sangonetto così da poter facilmente raggiungere il centro sociale – ricreativo cittadino più importante: quello che comprende l'area del mulino (5f) e del parco antistante il centro multimediale (5d).

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna anche la fascia spondale si presenta fortemente rimaneggiata dall'azione antropica.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

La sponda del Sangonetto presenta un rivestimento esclusivamente erbaceo - lianoso che crea un ambiente biologicamente povero e monotono destinato col tempo ad essere colonizzato dalle infestanti.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

Fra le proposte in progetto vi è come già descritto al punto funzioni ed esigenze da soddisfare, la realizzazione di un collegamento ciclo - pedonale che comprende tutte le aree verdi disposte sulle sponde del T. Sangonetto nella parte sud della città.

PROPOSTE OPERATIVE

- Verifica delle condizioni vegetative delle piante poste a dimora
- Manutenzione ordinaria della copertura erbacea mediante sfalci regolari, concimazioni, bucatore eventuali trasemine localizzate;
- Sostituzione di eventuali fallanze;
- Irrigazioni di soccorso ai nuovi impianti;
- Impianti di specie arbustive ecologicamente adeguate e in grado di soddisfare anche esigenze di contenimento dell'erosione idrica, nella fascia spondale così da migliorarne la valenza naturalistica e nel contempo contribuire alla difesa idraulica della stessa. Trattandosi di un habitat particolare e dovendo conciliare contemporaneamente più esigenze, per la scelta delle essenze si rimanda ad un progetto specifico che dovrà essere realizzato anche per la sistemazione dell'area 5i.

NOTE



CATEGORIA: VERDE DI ARREDO**SUB AREA****5p****COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)**

Foto1 , foto2 , foto3 .

**DESCRIZIONE:** Piazza San Giorgio, all'incrocio tra Via Alfieri e Via Peschiera.

Nell'area è presente una cappellina votiva e 3 panchine.

La vegetazione è composta da 8 pini neri (*Pinus nigra*) coetanei di diametro intorno ai 40 cm e da sottostante tappeto erboso.**FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE**

Sicuramente nel passato, quando le strade erano meno trafficate, l'area svolgeva una funzione sociale e ricreativa come è dimostrato dalla presenza delle panchine. Attualmente l'area svolge principalmente la funzione estetico architettonica e risulterebbe pericoloso e non salutare proporre altre funzioni.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

All'interno dell'area sono presenti due ceppaie recise all'altezza di 50 cm circa da terra che possono costituire pericolo per la fruizione e intralcio per la ordinaria manutenzione.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

Anche se vicina ad altre aree verdi, dal momento che è collocata tra due strade abbastanza trafficate, non si può ritenere un elemento di connessione.

PROPOSTE OPERATIVE

I pini hanno oramai raggiunto altezze notevoli, nel caso di un eventuale schianto potrebbero interferire con le circostanti abitazioni creando danni, si consiglia pertanto la loro sostituzione e la progettazione di una nuova area verde caratterizzata da una maggiore ricchezza floristica.

NOTE

CATEGORIA: VERDE SOCIALE**SUB AREA****5q**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)

Foto1 , foto2 , foto3 , foto4 , foto5 .



DESCRIZIONE: Area verde in Via Riva Po di corollario alla pista ciclabile, lungo la sponda in destra idrografica del Rio Sangonetto.

L'area si sviluppa tra Via Peschiera e Via Torino e per un breve tratto (100 metri circa) a sud di Via Peschiera. Lo sviluppo è principalmente longitudinale con andamento parallelo a quello del Rio; 40 metri prima di intercettare Via Torino è presente uno spazio verde, di poco più di 2.000 metri quadri, adibito a parco giochi attrezzato con un'altalena, uno scivolo ed un gioco con una piccola parete d'arrampicata, correlato da una buona componente di verde.

Lungo la pista ciclabile sono collocate alcune panchine ed un viale alberato costituito in prevalenza da tigli.

Tutti gli alberi presenti sono censiti nella banca dati dell'inventario del verde pubblico (IPLA 2006) dal num. 264 al 299.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

L'area svolge molteplici funzioni: sociale-ricreativa legata al parco giochi, ecologico-ambientale legata all'elemento naturalizzante del Sangonetto ed estetico-architettonica, tutte egualmente importanti.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Presenza di una farnia e un platano di elevate dimensioni (diametro >70 cm), dislocati lungo la pista ciclabile, in buone condizioni fitosanitarie.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

All'interno del parco giochi è presente un nucleo di cipressi troppo vicini tra di loro che necessitano di un dirado, inoltre la copertura erbacea è degradata e discontinua causa eccesso di calpestamento. La sponda del Sangonetto, nel tratto a sud di Via Peschiera, presenta un rivestimento esclusivamente erbaceo che crea un ambiente biologicamente povero e monotono destinato col tempo ad essere colonizzato dalle infestanti.

Segue tabella degli interventi ricavata dall'inventario del verde

Nome comune	INTERVENTO					
	Abbattimento	Da tenere sotto controllo	Nessun intervento	Potatura di riduzione della chioma	Rimonda dei rami secchi	Totale complessivo
Acero negundo				1		1
Acero riccio				4		4
Cipresso d'America			2			2
Cipresso del Giappone	1		1			2
Farnia					1	1
Platano			3	4		7
Robinia			1			1
Tiglio		1		17		18
Totale complessivo	1	1	7	26	1	36

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE



La sub-area svolge una importante funzione di collegamento tra le aree 5 e 7, connessione che può essere utilizzata sia a piedi che in bicicletta.

PROPOSTE OPERATIVE

Lungo la sponda del Sangonetto nel tratto a sud di Via Peschiera, impianti di specie arbustive ecologicamente adeguate e in grado di soddisfare anche esigenze di contenimento dell'erosione idrica. Trattandosi di un habitat particolare e dovendo conciliare contemporaneamente più esigenze, per la scelta delle essenze si rimanda ad un progetto specifico che dovrà essere realizzato anche per la sistemazione dell'area 5i.

NOTE



CATEGORIA: VERDE SOCIALE**SUB AREA****5r**

DESCRIZIONE: Area verde in via Garibaldi, davanti alla scuola elementare Ungaretti. Presenti attrezzature per il gioco (pista per macchinine, tavolo da ping pong) e per il relax (panchine).

Il manto erboso è in buono stato di manutenzione.

Sono presenti 15 olmi siberiani (*Ulmus pumila*) e 1 tiglio (*Tilia x europea*), inseriti in banca dati del censimento delle alberate pubbliche.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

Si tratta di un giardino attrezzato con funzione sociale e ricreativa, particolarmente comodo per i ragazzi della scuola antistante.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

Nessuna

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

Strettamente connessa con il verde di pertinenza scolastica e con il parcheggio antistante.

PROPOSTE OPERATIVE

Interventi di potatura ogni 3 anni a carico delle chiome, così come indicato nel censimento delle alberate (IPLA 2006).

NOTE

CATEGORIA: PIAZZE-PARCHEGGI

SUB AREA

5t1

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta).

Foto1



Localizzazione	parcheggio di nuova realizzazione all'angolo tra Via Riva Po e Via del Mulino.
Tipo di pavimentazione	Autobloccanti
Copertura arborea	2 <i>Liquidambar styraciflua</i> , diametro<10cm
Aiole	Presenti, con tappeto erboso e le due piantine
Problematiche	Nessuna
Intervento proposto	Ordinaria manutenzione
Note	



CATEGORIA: PIAZZE-PARCHEGGI**SUB AREA****5t2**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)

Foto1 .



Localizzazione	parcheggio all'angolo tra Via Riva Po e Via del Mulino.
Tipo di pavimentazione	Asfalto
Copertura arborea	Assente
Aiole	Assenti
Problematiche	Assenza di vegetazione per la mitigazione del microclima
Intervento proposto	Ordinaria manutenzione
Note	Lavori in corso



CATEGORIA: VERDE CORRELATO AD ALTRI SERVIZI**SUB AREA****5v**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)

Foto1; foto2; foto3; foto4; foto5.

DESCRIZIONE: palestra comunale a cui si accede da via Alfieri.

A est e a sud dell'edificio è presente uno spazio verde adibito a prato, lungo il confine con la scuola materna (area 5a4) sono presenti 3 tigli (*Tilia x europea*) e 2 aceri negundi (*Acer negundo*) riportanti i numeri dal 670 al 674 del censimento (IPLA 2006), mentre lungo il confine con l'asilo nido (area 5a3), davanti ai posteggi sono presenti, 4 olmi siberiani (*Ulmus pumila*) riportanti i numeri dal 666 al 669.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

Senza dubbio la principale funzione svolta dall'area verde intorno alla palestra è quella sociale e ricreativa, connessa non tanto alla palestra quanto alle adiacenti scuole in quanto amplia lo spazio all'aperto per svolgere attività ludico-sportive da parte dei ragazzini.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

Il manto erboso si presenta in buono stato fatta eccezione per la zona davanti all'asilo nido (area 5a3) in cui la copertura erbacea risulta del tutto assente probabilmente in seguito all'utilizzo improprio come posteggio per auto. Gli alberi presenti risultano in buone condizioni fitosanitarie ad eccezione di un acero negundo (674) deperiente.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

La sua localizzazione consente un facile ed immediato collegamento gli adiacenti edifici scolastici.

PROPOSTE OPERATIVE

Se lo spazio antistante la scuola materna viene preferibilmente utilizzato come posteggio si consiglia la posa di autobloccanti.

L'abbattimento e la sostituzione dell'acero vanno effettuati solamente nel caso in cui la pianta risulti seriamente compromessa. Eventualmente prima dell'estirpazione si può tentare un taglio netto poco oltre il livello del suolo per far sì che la pianta emetta nuovi ricacci, tra questi verrà rilasciato il migliore.

NOTE:



CATEGORIA: VERDE SCOLASTICO**SUB AREA 5z1**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)

Foto1  .

DESCRIZIONE: Asilo nido Collodi, circondata da un ampio spazio verde con attrezzature per il gioco dei bambini.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

Lo spazio circostante un asilo nido svolge principalmente un ruolo ricreativo, ma anche igienico sanitaria, in quanto poter trascorrere per i bambini, una buona parte della giornata in un ambiente esterno piacevole ed adeguato comporta senza dubbio un beneficio sull'umore e sulla salute dei piccoli.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

La componente vegetale dell'area si presenta in buone condizioni anche perchè è stata di recente oggetto di interventi migliorativi ed integrativi. Il fondo erboso che ricopre l'intera superficie si presenta in buone condizioni e necessita soltanto delle ordinarie cure manutentive; la componente arborea è composta da 37 individui (n. 308 – 344) suddivisi fra 5 diverse specie come descritto nella tabella sottostante, con condizioni vegetative nel complesso buone, fanno eccezione la betulla l'ippocastano e un acero argenteo, che in quanto deperienti, malati o morti presentano seri problemi di instabilità e devono perciò essere abbattuti quanto prima.

Nome comune	INTERVENTO		Totale complessivo
	Abbattimento	Potatura di riduzione della chioma	
Acero argenteo		1	30
Acero negundo			3
Betulla		1	1
Ippocastano		1	1
Pino strobo			1
Totale complessivo		3	34

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

L'area è adiacente alle aree 5a1, 5a2, 5a4 (edifici scolastici) e all'area 5b (palestra); è raggiungibile, mediante un passaggio pedonale, anche dall'area 5r dove vi è un parco giochi ben attrezzato.

PROPOSTE OPERATIVE

Non si prevedono interventi particolari al di fuori della ordinaria manutenzione e l'esecuzione di quanto previsto sulla componente arborea nel prossimo quinquennio rispettando le seguenti priorità:

- urgenti, ovvero da effettuare entro l'anno, l'abbattimento della betulla, l'ippocastano e un acero argenteo rispettivamente identificati con i n. (n. 344, 343 e 337);
- entro i 3 anni, potatura di riduzione della chioma su di 1 pino strobo (n. 342);
- entro 5 anni, potatura di riduzione della chioma su tutti i 30 aceri argentei e sui 3 aceri negundi.



NOTE



CATEGORIA: VERDE SCOLASTICO**SUB AREA****5z2**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)

Foto 1 .

DESCRIZIONE: Scuola materna Rodari, circondata da uno spazio verde sufficientemente ampio all'interno del quale sono state realizzate strutture per le attività didattiche e per il gioco.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

Trattandosi delle pertinenze di una scuola materna la principale funzione che la componente vegetale deve svolgere è quella di contribuire a creare un ambiente confortevole, sicuro e stimolante per il gioco e l'educazione dei bambini. Gli alberi presenti creano un ombreggiamento sufficiente anche se le specie presenti non sempre sono le migliori per svolgere le attività didattiche di conoscenza e osservazione.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

La componente vegetale dell'area si presenta nel complesso in buone condizioni anche se il cotico erboso mostra segni di degrado dovuti all'eccessivo calpestio e conseguente costipamento. La componente arborea è composta da 15 individui (n. 651 – 665) suddivisi fra 12 diverse specie come descritto nella tabella sottostante, con condizioni vegetative nel complesso buone, fanno eccezione per l'abete rosso, il cipresso d'America e un acero, che presenta evidenti segni di deperimento e per i quali infatti il censimento prevede l'abbattimento.

Nome comune	INTERVENTO				Totale complessivo
	Abbattimento	Nessun intervento	Potatura di riduzione della chioma	Potatura di riequilibrio della chioma	
Abete rosso	1				1
Acero negundo	1				1
Albero di Giuda		1			1
Cedro indiano				1	1
Cipresso d'America	1				1
Olmo siberiano		1			1
Perastro		1			1
Pino strobo		2			2
Pruno sp.		1			1
Robinia				3	3
Salice piangente					1
Tiglio		1			1
Totale complessivo	3	7	4	1	15

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

Adiacente alle aree 5b, 5a₃. Dalla parte opposta di Via Alfieri del centro multimediale.

PROPOSTE OPERATIVE

Miglioramento del cotico erboso con operazioni di arieggiamento (bucatura), sabbiatura, concimazione e trasemina nelle zone troppo rade o addirittura scoperte a causa dell'intenso calpestio.



Per la componente arborea: l'esecuzione degli interventi previsti dall'inventario del verde pubblico rispettando le seguenti priorità:

- urgenti, ovvero da effettuare entro l'anno, l'abbattimento delle piante già menzionate sopra (n. 652, 654 e 653) e la potatura di riduzione della chioma di un cedro indiano e 3 robinie (651, 657, 658, 659);

NOTE



CATEGORIA: VERDE DI ARREDO**SUB AREA****6c**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta).

Foto1 ; Foto 2 ; Foto 3 .



DESCRIZIONE: Aiuola inerbita situata tra le case di recente costruzione in Via M. Polo.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

La funzione di quest'area è principalmente estetico – architettonica in quanto posta tra la strada e gli edifici residenziali e secondariamente sociale e ricreativa poichè utilizzabile come spazio di sosta e di gioco dagli abitanti del quartiere.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

Mancanza di alberi ed arbusti utili per creare zone d'ombra e migliorare l'aspetto estetico dello spazio verde.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

Adiacente ai parcheggi 6d ed adiacente alle aree in progetto 6a e 6b, inoltre in tutta via Marco Polo vi è un ampio marciapiede che consente un facile collegamento verso via Colombo aree 6f e 6g.

PROPOSTE OPERATIVE

Messa a dimora di specie arboree ed arbustive secondo le indicazioni date in relazione.

NOTE



CATEGORIA: PIAZZA – PARCHEGGIO**SUB AREA****6d**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta).

Foto 1  ; Foto 2 .

Localizzazione	Parcheeggi in via M.Polo a servizio della nuova zona residenziale.
Tipo di pavimentazione	asfalto
Copertura arborea	Assente
Aiole	Assenti
Problematiche	Assenza di alberi per mitigare il microclima estivo
Intervento proposto	Messa a dimora di specie arboree
Note	



CATEGORIA: VERDE DI ARREDO**SUB AREA****6e**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta).

Foto1  ; foto2 .

DESCRIZIONE: aiuola di arredo stradale all'angolo tra Via M. Polo e Via Pellerino.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

La funzione di quest'area è principalmente estetico – architettonica in quanto posta tra la strada e gli edifici residenziali e secondariamente sociale e ricreativa poiché utilizzabile come spazio di sosta e di gioco dagli abitanti del quartiere.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

Potature effettuate in modo scorretto.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

Collegata da un ampio marciapiede alle altre sub aree presenti in via M. Polo.

PROPOSTE OPERATIVE

L'area, di recente realizzazione non abbisogna di interventi particolari se non di quelli relativi all'ordinaria manutenzione.

NOTE:



CATEGORIA: VERDE SOCIALE**SUB AREA****6f**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta).

Foto1  ; Foto 2  ; Foto 3  ; Foto 4  ; Foto 5  ; Foto 6  collegamento con subarea 5m)

DESCRIZIONE: Giardino, ancora in fase di realizzazione in destra del T. Sangonetto tra via Colombo e via M.Polo.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

La funzione di quest'area è attualmente estetico – architettonica in quanto posta tra la strada e gli edifici residenziali e secondariamente sociale e ricreativa poiché utilizzabile come spazio di sosta e di gioco dagli abitanti del quartiere.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

Il giardino è ancora in fase di realizzazione perciò mancano del tutto le opere di sistemazione a verde, tuttavia si evidenziano localizzati ristagni idrici che segnalano l'esigenza di compiere correzioni alla tessitura del substrato ed eventualmente realizzare piccole opere di drenaggio.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

L'area è attualmente collegata da un ampio marciapiede alle altre sub aree presenti in via M. Polo, inoltre potrebbe facilmente essere creato un collegamento con tutto il sistema di aree verdi presenti ai margini del sangonetto così da realizzare un corridoio verde che attraversa la città da nord a sud.

PROPOSTE OPERATIVE

Nessuna perchè al momento il giardino risulta ancora in fase di realizzazione.

NOTE:



CATEGORIA: VERDE DI ARREDO**SUB AREA****6g**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)

Foto1 .

DESCRIZIONE: sponda destra T. Sangonetto - via Colombo. Si tratta di un'area marginale utilizzata come parcheggio e spazio di deposito cassonetti per la raccolta differenziata. In base a quanto previsto dal PRGC essa verrà interessata dalla realizzazione di una rotonda che dovrà sorgere all'incrocio tra via Colombo e via M. Polo.

Da segnalare alcuni esemplari di farnia che andrebbero possibilmente salvaguardati e protetti durante l'esecuzione dei lavori.



CATEGORIA: VERDE DI ARREDO**SUB AREA****6h1****COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)**Foto1 , foto2 , foto3 .**DESCRIZIONE:** Aiuola all'angolo tra via Pinerolo e via Pellerino che separa la strada dal parcheggio (subarea 6g) e le case retrostanti.

La vegetazione si presenta disordinata, poco curata e composta da specie inadatte e abbinate in modo del tutto casuale.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

La funzione di quest'area è quasi esclusivamente estetico – architettonica in quanto posta tra la strada e gli edifici residenziali.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

La vegetazione si presenta trascurata:

- la copertura erbacea è discontinua con evidenti segni di carente manutenzione;
- la vegetazione arborea – arbustiva è eccessivamente adduggiata con una disposizione casuale e con specie inadeguate oltre che mal combinate.

Vi sono inoltre segni di passaggi pedonali spontanei che causano interruzioni nel manto erboso a causa dell'eccessivo costipamento e andrebbero per tanto realizzati con apposite pavimentazioni.

Nel complesso si può affermare che al momento l'area non svolge la funzione per la quale è preposta ed andrebbe per tanto riprogettata e risistemata, recuperando quando possibile la vegetazione esistente.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

L'area non è rilevante ai fini di possibili collegamenti con altri spazi verdi.

PROPOSTE OPERATIVE

Riprogettazione dell'aiuola, con diradamenti a carico principalmente delle conifere esotiche, rifacimento del prato, creazione di eventuali sentierini di collegamento fra le vie e il parcheggio.

NOTE

Forse la risistemazione dell'area è compresa nel progetto del rifacimento di via Pinerolo (tratto compreso tra via Trento e via Gorizia).



CATEGORIA: PIAZZA – PARCHEGGIO**SUB AREA****6h2**

Localizzazione	Parcheggio su via Pinerolo davanti al monumento degli alpini.
Tipo di pavimentazione	Asfalto
Copertura arborea	Assente
Aiole	Presenti lato via Pinerolo (sub area 6h1)
Problematiche	Superficie non bene organizzata
Intervento proposto	Riorganizzazione e razionalizzazione degli spazi, rifacimento pavimentazione.
Note	Il parcheggio è compreso nel progetto di risistemazione di via Pinerolo (tratto compreso tra via Trento e via Gorizia).



CATEGORIA: VERDE DI ARREDO**SUB AREA****6i1****COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO** (doppio clic sulla graffetta)Foto1 , foto2 , foto3 .

DESCRIZIONE: Giardino con monumento agli alpini localizzato tra la chiesa del Santissimi Apostoli e via Pellerino. Il giardino è delimitato tutt'intorno da un filare di tigli (individuati dal censimento con i n° 235-260), inoltre vi è un cedro indiano e numerosi individui di lauroceraso.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

La funzioni di quest'area sono:

- estetico – architettonica
- sociale e ricreativa poichè utilizzabile come spazio di sosta e di relax dagli abitanti del quartiere da coloro che frequentano l'edificio religioso adiacente.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRA

- Manutenzione ordinaria carente;
- Disposizione di alberi e arbusti disordinata.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

Per la stretta vicinanza l'area è connessa con la sub area 6l (pertinenze della chiesa SS Apostoli).

PROPOSTE OPERATIVE

- Maggiore costanza ed efficacia degli interventi di manutenzione ordinaria, a tale proposito si sottolinea che il censimento prevede la necessità di effettuare potature della chioma sul filare di tigli una volta ogni 5 anni, individua inoltre l'esigenza urgente di abbattere l'individuo n° 240 in quanto potenzialmente instabile.
- Eliminazione e contenimento di parte delle siepi di lauroceraso.

NOTE

CATEGORIA: PIAZZA – PARCHEGGIO**SUB AREA****6i2**

Localizzazione	Parcheggio su via Pinerolo all'angolo con via Pellerino e parcheggio in via Pellerino davanti al monumento degli alpini.
Tipo di pavimentazione	Asfalto
Copertura arborea	Assente
Aiole	Presenti lato via Pinerolo (sub area 6h)
Problematiche	Superficie non bene organizzata
Intervento proposto	Riorganizzazione e razionalizzazione degli spazi, rifacimento pavimentazione.
Note	Forse il primo dei due parcheggi è compreso nel progetto di risistemazione di via Pinerolo (tratto compreso tra via Trento e via Gorizia).



CATEGORIA: VERDE DI ARREDO**SUB AREA****61**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta) Foto1 .

DESCRIZIONE: Area circostante la chiesa SS Apostoli, è costituita da una parte pavimentata con autobloccanti ed una parte con aiuole nelle quali sono state piantate svariate specie di alberi e arbusti.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

La funzioni di quest'area sono:

- estetico – architettonica
- sociale e ricreativa poichè utilizzabile come spazio di sosta e di gioco da coloro che frequentano la parrocchia.



CATEGORIA: VERDE SPORTIVO**SUB AREA 6m****COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)**Foto1  ; foto 2  ; foto 3  ; foto 4 .

DESCRIZIONE: Campetto da calcio situato a sud della chiesa SS Apostoli, circondato da abitazioni. L'aspetto generale dà l'impressione di un utilizzo saltuario così come l'esecuzione delle opere di ordinaria manutenzione.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

Trattandosi di verde sportivo la funzione principale che assolve è quella sociale e ricreativa in quanto spazio di ricreazione, svago e contemporaneamente di aggregazione.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

Manutenzione carente, occorre una maggiore regolarità nell'effettuare gli sfalci del prato, attrezzature vecchie e maltenute.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

L'area è di fatto a servizio della parrocchia, per accedervi occorre infatti attraversare il cortile antistante la chiesa.

PROPOSTE OPERATIVE

- Sfalci periodici da eseguire con regolarità soprattutto nei periodi primaverile e autunnale;
- Arieggiamenti del cotico, concimazioni, eventuali trasemine;
- Messa a dimora di una siepe di mascheramento attorno alla cabina del gas presente all'angolo sud – ovest.

NOTE

CATEGORIA: VERDE SOCIALE**SUB AREA****6n1**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta).

Foto1 ; foto 2 ; foto 3 ; foto 4 .



DESCRIZIONE: Parco giochi in via Paperia in sponda destra del T. Sangonetto ed immediatamente adiacente alla scuola elementare Gramsci. Il parco è ben tenuto e ben attrezzato la vegetazione appare adeguata nelle specie e nella disposizione. La manutenzione eseguita con sufficiente regolarità.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

Trattandosi di un parco giochi, si attribuisce a quest'area come funzione principale, quella sociale e ricreativa in quanto fornisce un servizio fondamentale alla collettività, rendendo più gradevole e a misura d'uomo la vita in città. Inoltre trovandosi sulle sponde di un corso d'acqua svolge un ruolo non trascurabile anche dal punto di vista ecologico e naturalistico; infine la vicinanza di due edifici scolastici, fa sì che questo spazio possa essere utilizzato, come luogo privilegiato di osservazione e conoscenza degli eventi naturali.

PARTICOLARITÀ BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

Il lato confinante con il T. Sangonetto si presenta a tratti impraticabile e degradato.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

Direttamente collegata con la sub area 6r. Inoltre si propone di realizzare un collegamento con le altre aree presenti sulle sponde del Sangonetto così da creare un corridoio verde che attraversa l'intera città da nord a sud, ciò permetterebbe di effettuare piacevoli spostamenti a piedi o in bicicletta e consentirebbe inoltre a molti bambini di raggiungere a piedi la propria scuola.

PROPOSTE OPERATIVE

- Miglioramento forestale attraverso interventi di diradamento e conversione sulla fascia spondale.
- Realizzazione di piccole opere con tecniche di ingegneria naturalistica per consentire l'accesso al torrente e per creare zone a bassa energia ove compiere giochi ed osservazioni.
- Realizzazione di un collegamento diretto tra il giardino della scuola elementare Gramsci.

NOTE



CATEGORIA: VERDE DI ARREDO

SUB AREA

6n2

DESCRIZIONE: Rotonda antistante il parco giochi di via Paperia in sponda destra del T. Sangonetto, adiacente alla scuola elementare Gramsci.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE
Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

PROPOSTE OPERATIVE

NOTE



CATEGORIA: VERDE SCOLASTICO**SUB AREA****6r e 6s**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta).

Foto scuola Gramsci n°1 ; Foto scuola Gramsci n°2 , Foto Scuola S.Vito n°1 ; foto scuola S. Vito n° 2 .

DESCRIZIONE: Scuola elementare Gramsci e scuola materna S.Vito in via Paperia, hanno un cortile in parte con superficie asfaltata ed in parte occupato da un bel giardino ricco di alberi.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

Trattandosi delle pertinenze di due scuole la principale funzione che la componente vegetale deve svolgere è quella didattica, intesa sia come campo di studio ed osservazione, sia come spazio per le attività ludico – motorie e sportive. Non trascurabili sono inoltre le funzioni:

- igienica, grazie all'influenza degli spazi verdi sull'umore e la psiche di chi le frequenta;
- estetico – architettonica in quanto migliora il contesto paesaggistico del quartiere.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

Densità eccessiva di esemplari arborei, nella tabella sottostante vengono riportati i dati delle specie e degli interventi individuati dal censimento del verde:

SPECIE	INTERVENTO					Totale complessivo
	Abbattimento	Nessun intervento	Potatura di contenimento della chioma	Potatura di riduzione della chioma	Potatura di riequilibratura della chioma	
Nome comune						
Acerò argenteo				3		3
Acerò negundo				1		1
Acerò riccio					1	1
Carpino	2	2				4
Cedro indiano		1	1			2
Olmo siberiano	2			6		8
Pino strobo		2				2
Platano				2		2
Tiglio		9		16		25
Totale complessivo	4	14	1	28	1	48

Gli interventi previsti riguardano 34 individui e consistono principalmente in potature di riduzione della chioma da effettuare con periodicità triennale o quinquennale, inoltre è previsto l'abbattimento di due carpini e due olmi siberiani.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

Adiacente al centro polisportivo sub aree 6t e 6s (scuola materna S.Vito), si propone di realizzare un collegamento diretto, aprendo un cancelletto nella recinzione con il parco giochi, sub area 6r.

PROPOSTE OPERATIVE

Il censimento del verde individua i seguenti interventi nel prossimo quinquennio:

- urgenti, 4 abbattimenti;
- entro i 3 anni, potatura di riduzione della chioma su 17 esemplari e una potatura di riequilibratura della chioma su di un acero riccio (n° 185);



- entro 5 anni, potatura di contenimento della chioma su un cedro indiano (n° 228) e potatura di riduzione della chioma su altri 7 soggetti.

NOTE



CATEGORIA: VERDE SOCIALE**SUB AREA****6t**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta).

Foto1 ; foto 2 .

DESCRIZIONE: Giardinetto completamente recitato con fondo in erba, delimitato tutt'intorno da un filare di tigli, utilizzato principalmente dai bambini delle vicine scuole Gramsci e S. Vito.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

La principale funzione svolta da questa area verde è quella sociale e ricreativa, inoltre può essere facilmente utilizzato dalle vicine strutture didattiche per lo svolgimento di attività ludico – motorie.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

Nessuna problematica particolare anche perchè la componente vegetale è formata unicamente dal filare arborato e dal prato erboso che ricopre l'intera superficie.

Per quanto riguarda il filare di tigli occorre fare riferimento al censimento, mentre per il prato si evidenzia la necessità di cure manutentive più costanti e regolari nel tempo.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

L'area è adiacente alle due scuole Gramsci e S. Vito (sub aree 6s e 6r).

PROPOSTE OPERATIVE

- Manutenzione ordinaria della copertura erbacea mediante sfalci regolari, concimazioni, bucatore eventuali trasemine localizzate;
- Interventi di potatura sul filare di tigli secondo quanto disposto dal censimento del verde (Ipla s.p.a.);

NOTE



CATEGORIA: PIAZZA – PARCHEGGIO**SUB AREA****6v**

Localizzazione	Parcheggio su via Togliatti al servizio delle abitazioni circostanti.
Tipo di pavimentazione	Asfalto
Copertura arborea	Assente
Aiole	Assenti
Problematiche	Ombra insufficiente, superficie impermeabile
Intervento proposto	Messa a dimora di alberi, rifacimento pavimentazione al fine di rendere la superficie permeabile all'acqua.
Note	



CATEGORIA: VERDE SOCIALE**SUB AREA****6x**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta).

Foto1 , foto2 , foto3 , foto4 

DESCRIZIONE: Area verde a prevalente sviluppo longitudinale in destra idrografica del T. Sangonetto. Il giardino è collocato proprio davanti a delle abitazioni e di fatto è fruibile quasi esclusivamente dagli abitanti delle stesse.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

- Sociale e ricreativa in quanto offre uno spazio di soggiorno all'aperto e di svago agli abitanti del quartiere.
- Estetico - architettonica poichè migliora il contesto paesaggistico.
- Naturalistica in quanto prospiciente il corso d'acqua.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

La fascia di vegetazione lungo il canale si presenta trascurata e con specie estranee alla flora locale.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

Facilmente collegabile con la subarea 6n e dunque con il corridoio verde che costeggia il Sangonetto.

PROPOSTE OPERATIVE

Interventi di miglioramento e valorizzazione della vegetazione spondali la restante superficie è probabilmente gestita direttamente dai condomini delle case adiacenti.

NOTE



CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO**SUB AREA****7a**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)

Foto1 , foto2 , foto3 , foto4 , foto5 , foto6 .

Localizzazione	Piazza Gallino, all'incrocio tra Via Sauro, Segheria, Palestro, Conte di Cavour. Recentemente è stata realizzata una rotonda stradale
Tipo di pavimentazione	Autobloccanti
Copertura arborea	Assente
Aiole	Presenti, al centro della rotonda; in prossimità delle panchine sono presenti delle vasiere
Problematiche	Nessuna
Intervento proposto	Ordinaria manutenzione
Note	Le vasiere realizzate con vasi in cemento richiedono abbondanti irrigazioni durante il periodo estivo



CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO

SUB AREA

7b

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)

Foto1 , foto2 .



Localizzazione	Piazza Pertini, in Via Kennedy, utilizzata per il mercato
Tipo di pavimentazione	Autobloccanti, cubetti di porfido, asfalto
Copertura arborea	Assente
Aiole	Presenti, piantumate con siepi di lauroceraso (<i>Prunus laurocerasus</i>)
Problematiche	Assenza di alberi
Intervento proposto	Messa a dimora di specie arboree
Note	La posa degli alberi non dovrà creare impedimento allo svolgimento del mercato



CATEGORIA: VERDE SOCIALE**SUB AREA 7d****COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)**Foto1 .

DESCRIZIONE: Aiuola di arredo localizzata in sinistra orografica del T. Sangonetto a valle del ponte tra via Kennedy e via Piave.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

Estetica e ricreativa e sociale in quanto fornisce un servizio fondamentale alla collettività, rendendo più gradevole e a misura d'uomo la vita in città.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

L'area si presenta con fondo in erba in buone condizioni e sul confine verso il Sangonetto vi è una fascia boscata che occupa tutta la scarpata costituita quasi esclusivamente da robinia.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

Anche quest'area fa parte dell'insieme di superfici verdi situate sulle sponde del Sangonetto e che possono costituire un'importante direttrice nord – sud, di transito ciclo – pedonale.

PROPOSTE OPERATIVE

- Manutenzione ordinaria della copertura erbacea mediante sfalci regolari, concimazioni, bucatore eventuali trasemine localizzate;
- Tagli di conversione all'alto fusto delle ceppaie di robinia e progressiva sostituzione di quest'ultima con specie autoctone (salici, frassini, aceri, ciliegi, carpini, farnie).

NOTE

CATEGORIA: VERDE SOCIALE**SUB AREA****7e****COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)**

Foto1 ; Foto 2 ; Foto 3



DESCRIZIONE: Aiuola di arredo localizzata in sinistra orografica del T. Sangonetto a monte del ponte tra via Kennedy e via Piave.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

Estetica e ricreativa e sociale in quanto fornisce un servizio fondamentale alla collettività, rendendo più gradevole e a misura d'uomo la vita in città.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

L'area si presenta con fondo in erba in buone condizioni, non vi sono arbusti o alberi sulla sponda del Sangonetto è stato recentemente realizzato un muro in cls con ringhiera di protezione.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

Anche quest'area fa parte dell'insieme di superfici verdi situate sulle sponde del Sangonetto e che possono costituire un'importante direttrice nord – sud, di transito ciclo – pedonale.

PROPOSTE OPERATIVE

- Manutenzione ordinaria della copertura erbacea mediante sfalci regolari, concimazioni, bucatore eventuali trasemine localizzate;
- Impianti localizzati di specie arbustive, nella zona di scarpata e di specie arboree per creare spazi ombreggiati nell'adiacente parcheggio. Per la scelta delle specie si faccia riferimento al § 6.3 della relazione .

NOTE

CATEGORIA: AREA A SERVIZI PREVISTA DA PRGC**SUB AREA****7f**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)

Foto1 

DESCRIZIONE: Area in Via Kennedy lungo la sponda destra del Sangonetto.

L'area accorpa due zone codificate da PRGC 1 e 8 per un totale complessivo di 10.110 mq di cui la destinazione risulta essere:

- 1.786 mq a servizi d'interesse comune e sanitari;
- 3.000 mq a spazi per il verde attrezzato, il gioco, lo sport;
- 1.000 mq a parcheggi;
- 4.324 mq a servizi per l'istruzione dell'obbligo e pre-obbligo.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

PROPOSTE OPERATIVE

NOTE



CATEGORIA: VERDE SOCIALE**SUB AREA 7g****COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)**Foto1  ; Foto2  ; Foto3  ; Foto4  ; Foto5  ; Foto6  ; Foto7  ; Foto8  ; Foto9 .

DESCRIZIONE: Grande parco giochi di recente realizzazione, localizzato in destra del T. Sangonetto all'incrocio tra via Kennedy e vie San Rocco. Ricco di giochi, presenta una morfologia irregolare, sono infatti state create delle collinette che creano spazi nascosti e stimoli ai bambini per giochi originali. Il parco giochi si estende anche con una stretta fascia lungo via S. Rocco. Il lato est è delimitato interamente con il T. Sangonetto.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

Trattandosi di un parco giochi, si attribuisce a quest'area come funzione principale, quella sociale e ricreativa in quanto fornisce un servizio fondamentale alla collettività, rendendo più gradevole e a misura d'uomo la vita in città. Tuttavia la presenza del corso d'acqua aggiunge a questi spazi una valenza naturalistica non trascurabile. Inoltre, fa parte dell'insieme di superfici verdi situate sulle sponde del Sangonetto e che costituiscono un importante direttrice nord – sud, di transito ciclo – pedonale.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

- Attrezzature danneggiate che necessitano di riparazione;
- Mancanza di uno specifico spazio per cani o di adeguato controllo sulla condotta dei proprietari che qui portano i loro animali a passeggiare;
- Vegetazione disordinata e caotica, con specie inadatte, occorre un ripensamento generale con interventi di selezione ed una più costante manutenzione;
- La sponda del Sangonetto appare ora come un elemento disgiunto ed estraneo dal resto dell'area.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

Anche quest'area fa parte dell'insieme di superfici verdi situate sulle sponde del Sangonetto e che possono costituire un importante direttrice nord – sud, di transito ciclo – pedonale.

PROPOSTE OPERATIVE

- Manutenzione ordinaria della copertura erbacea mediante sfalci regolari;
- Dirado sulla componente arborea eliminando i soggetti ritenuti inidonei ed in particolare i pini strobi così da creare un ambiente dall'aspetto spontaneo che ben si integri con la fascia spondale del Sangonetto;
- Tagli di dirado e conversione all'alto fusto a carico soprattutto di robinia e progressiva sostituzione di quest'ultima con specie autoctone (salici, frassini, aceri, ciliegi, carpini, farnie).

NOTE

CATEGORIA: VERDE DI ARREDO**SUB AREA****71**

DESCRIZIONE: Aiuola tra strada e marciapiede in Via Piave, fondo in erba, presenti alcuni esemplari arborei.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

La funzioni di quest'area sono:

- estetico – architettonica

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

Nessuna.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

Carenti soprattutto verso la zona est della città.

PROPOSTE OPERATIVE

Esecuzione costante e regolare della manutenzione ordinaria.

NOTE

CATEGORIA: VERDE SOCIALE**SUB AREA** 7m**COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)**Foto1  foto2  foto3 .**DESCRIZIONE:**

Area verde sulle sponde del Sangonetto semplice ma suggestiva per la presenza del corso d'acqua. Il collegamento tra le due sponde del rio avviene tramite un ponte pedonale. Oltre al prato la componente vegetale è caratterizzata da 4 grossi esemplari di platani posti lungo la sponda.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

Estetica e ricreativa e sociale in quanto rende più piacevole la permanenza in città, inoltre quest'area consente il collegamento pedonale tra via Sauro e via Pinerolo.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

Presenza di edera su due dei platani presenti.

Segni di costipamento ed eccessivo calpestio nella zona di maggior passaggio.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

L'area fa parte del corridoio verde presente lungo il Sangonetto.

PROPOSTE OPERATIVE

Contenimento dell'edera, qualora lo sviluppo di quest'ultima possa compromettere la stabilità dei rami sui quali essa si sostiene.

Delimitazione ed eventuale pavimentazione del passaggio pedonale.

NOTE

CATEGORIA: VERDE SPORTIVO**SUB AREA****8a****COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)**Foto1  , foto2 .**DESCRIZIONE:** campo sportivo di Via Garola.

L'area comprende oltre al campo da calcio un campo da bocce e un piazzale per auto, dietro alla scuola civica musicale. Sul lato est del campo con andamento parallelo a via Garola è presente una strada sterrata che porta oltre che al campo da bocce alla chiesa di S. Antonio Abate, lungo tale strada è presente su ambo i lati un filare di tigli censiti nell'inventario del verde pubblico (IPLA 2006) dal numero 1104 al 1130.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

Si tratta di verde sportivo con prevalente funzione sociale e ricreativa.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE**ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE****PROPOSTE OPERATIVE**

Potature di riduzione della chioma.

Sistemazione del piazzale davanti al campo da bocce.

NOTE:

CATEGORIA: VERDE CORRELATO AD ALTRI SERVIZI**SUB AREA****8b****COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO** (doppio clic sulla graffetta)Foto1 , foto2 , foto3 , foto4 , foto5 .**DESCRIZIONE:** ex scuola elementare Deledda ed attuale scuola civica musicale, in Via Garola.

All'interno del cortile sul lato nord sono presenti alcune attrezzature per il gioco dei bambini.

La vegetazione è caratterizzata da un cedro indiano, due aceri e due frassini (diametro<15cm) presenti nella zona adibita a parco giochi; sul lato sud sono presenti un pino nero ed un abete rosso di ridotte dimensioni oltre ad una siepe di ligustro.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE**PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE**

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

Il cedro indiano ha raggiunto dimensioni tali per cui inizia ad interferire con la struttura dell'edificio.

Il pino nero e l'abete rosso, oltre a non essere specie autoctone, risultano a distanze ravvicinate con l'edificio scolastico.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE**PROPOSTE OPERATIVE**

Sostituzione delle essenze presenti sul lato nord della scuola con alberi di seconda grandezza in modo tale che il loro sviluppo non vada ad interferire con l'edificio.

NOTE

CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO**SUB AREA****8c**

Localizzazione	Parcheggio sul retro della scuola civica musicale di Via Garola
Tipo di pavimentazione	Terra
Copertura arborea	Assente
Aiole	Assente
Problematiche	
Intervento proposto	Rifacimento del fondo, messa a dimora di alberi
Note	



CATEGORIA: VERDE CORRELATO AD ALTRI SERVIZI**SUB AREA****8d**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)

Foto1 , foto2 , foto3 , foto4 , foto5 , foto. 

DESCRIZIONE: area verde di pertinenza della chiesa di S. Antonio Abate.

Lungo la strada di accesso alla chiesa è presente un viale di aceri, olmi e tigli. All'interno dell'area è presente una fontanella e sul lato nord-ovest dell'edificio è presente uno spazio verde.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

PROPOSTE OPERATIVE

NOTE:



CATEGORIA: VERDE SOCIALE

SUB AREA 8f

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)

Foto1  foto2  foto3  foto4 

DESCRIZIONE: area di 1099mq, collocata lungo Via Torino all'angolo con Via Tevere.

L'area ospita una cabina del comune, non è dotata di alcun tipo di attrezzature nè per il gioco nè per il relax.

All'interno sono presenti due ciliegi (*Prunus avium*) ed un nucleo composto da tre ceppaie di carpino (*Carpinus betulus*).

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

Attualmente l'area non ha una precisa funzione.

Data la vicinanza ad un nucleo residenziale potrebbe svolgere, adeguatamente attrezzata, prevalentemente la funzione sociale e ricreativa.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Il nucleo di carpini (*Carpinus betulus*) presente nell'angolo nord-ovest ha un notevole valore naturalistico ed estetico.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

Sottoutilizzo dell'area e assenza di manutenzione (presenza di una betulla morta in piedi, potenziale pericolo per l'attuale occasionale fruizione).

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

L'area non risulta connessa con nessuna altra area verde, tuttavia è facilmente raggiungibile da Via Tevere, che essendo una Via chiusa ha un ridotto transito di veicoli, e dal marciapiedi di Via Torino.

PROPOSTE OPERATIVE

Realizzazione di un parco giochi mediante l'inserimento di attrezzature per il gioco e il relax (panchine, fontana) e la messa a dimora di ulteriori alberi ed arbusti.

Si consiglia di mantenere e non danneggiare gli alberi presenti poichè di notevole valore estetico.

L'attuale morfologia del terreno potrà essere mantenuta perchè mostrando un piccolo avvallamento verso Via Torino contribuisce ad offrire riparo dal traffico stradale.

Lungo il lato che da su Via Torino sarà necessario creare una barriera con una siepe costituita da arbusti o alberi di terza grandezza mantenuti ad arbusto.

In prossimità dell'attraversamento pedonale di Via Torino sarà opportuno realizzare dei dossi per rallentare la velocità degli autoveicoli.

NOTE



CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO**SUB AREA****9a**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)

Foto1  , foto2  , foto3  , foto4  , foto5  .

Localizzazione	Piazza S. Vito
Tipo di pavimentazione	Ciottoli
Copertura arborea	Presente (3 ippocastani n° 1146, 1147, 1148)
Aiole	Assenti
Problematiche	Nessuna
Intervento proposto	Potature di riduzione della chioma
Note	In progetto il rifacimento della piazzetta.



CATEGORIA: VERDE SCOLASTICO**SUB AREA 10a**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)

Foto1  foto2  Foto3  foto4 

DESCRIZIONE: Scuola materna Gobetti, situata in ambiente collinare zona Campetto.
La scuola possiede un bel giardino dotato di numerose attrezzature, fondo in erba e 22 alberi.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

Le funzioni che il verde circostante una struttura scolastica deve svolgere sono innanzitutto quella culturale, didattica e ricreativa. Infatti è fondamentale per l'educazione dei bambini avere un laboratorio vivente dove poter osservare gli elementi naturali, il loro mutare nel corso delle stagioni, l'influenza che essi esercitano su di noi e sull'ambiente più in generale.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

Cotico erboso a tratti discontinuo e rado a causa dell'intenso utilizzo, a tratti poco curato (soprattutto nei punti più scoscesi).

Qualità delle essenze arboree non sempre adeguata alle esigenze da soddisfare.

Il censimento del verde individua i seguenti interventi da effettuare sugli alberi presenti nei prossimi 5 anni:

Conteggio di SPECIE	INTERVENTO			
Nome comune	Abbattimento	Nessun intervento	Potatura di riduzione della chioma	Totale complessivo
Acero negundo			3	3
Betulla	1			1
Cedro indiano		1		1
Cipresso del Giappone		1		1
Olmo siberiano			1	1
Pino strobo		1		1
Tiglio			14	14
Totale complessivo	1	3	18	22

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

L'area è adiacente alle sub aree 10b e 10c.

PROPOSTE OPERATIVE

Manutenzione costante del prato attraverso sfalci periodici da eseguire con regolarità soprattutto nei periodi primaverile e autunnale, arieggiamenti concimazioni, eventuali trasemine;

Il censimento del verde individua inoltre i seguenti interventi per il prossimo quinquennio:

- urgenti, 1 abbattimenti (n° 1221);
- entro i 3 anni, potatura di riduzione della chioma su 18 esemplari.

NOTE

CATEGORIA: VERDE CORRELATO AD ALTRI SERVIZI**SUB AREA** 10b

DESCRIZIONE: Casa del parco, localizzata nelle immediate vicinanze della scuola materna Gobetti.

FUNZIONI PRINCIPALI E ESIGENZE DA SODDISFARE

La funzioni di quest'area sono:

- sociale e ricreativa poichè utilizzabile come spazio di sosta e di relax per i turisti che visitano il Parco Provinciale M. S. Giorgio;
- culturale, didattica in quanto utilizzabile come spazio educativo ed espositivo dall'Ente gestore del Parco.

PARTICOLARITA' BOTANICHE E/O PAESAGGISTICHE

Nessuna.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

Nessuna problematica particolare.

ELEMENTI DI CONNESSIONE CON ALTRE AREE

La sub area è confinante con la scuola materna Gobetti, inoltre è uno degli accessi al Parco.

PROPOSTE OPERATIVE

Regolare esecuzione delle opere di ordinaria manutenzione.

NOTE

CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO**SUB AREA****cs1**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)

Foto1 ;

Localizzazione	Piazza Armando Diaz
Tipo di pavimentazione	Cubetti di porfido
Copertura arborea	Assente
Aiole	Presenti delle vasiere
Problematiche	Nessuna
Intervento proposto	Ordinaria manutenzione
Note	



CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO**SUB AREA****cs2**

Localizzazione	Piazza Nicola Lorenzo, davanti al municipio
Tipo di pavimentazione	Autobloccanti
Copertura arborea	Assente
Aiole	Presenti vasiere
Problematiche	Nessuna
Intervento proposto	Ordinaria manutenzione
Note	



CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO**SUB AREA****cs3**

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)

Foto1  foto2  foto3  foto4  foto5  foto6  foto7 

Localizzazione	Piazza dei Partigiani
Tipo di pavimentazione	Autobloccanti e asfalto
Copertura arborea	Presenti 14 ciliegi da fiore e 2 pini strobi
Aiole	Presenti lungo i muri di confine del piazzale, in particolare all'interno di quella sul lato a nord-ovest sono stati messi a dimora diversi arbusti: piracanta, forstizia, cotoneaster
Problematiche	Parte dello spazio precedentemente destinato a parcheggio è stato chiuso all'accesso delle auto e dotato di attrezzature per il gioco dei bambini. che risultano però poggiare direttamente sugli autobloccanti e non su un tappeto erboso che offrirebbe una superficie più morbida in caso di cadute.
Intervento proposto	Posa di piastrelloni antischok intorno ai giochi, ordinaria manutenzione degli spazi verdi, con eventuali diradi sulla componente arbustiva a tratti troppo esuberante in rapporto allo spazio disponibile.
Note	



CATEGORIA: PIAZZA-PARCHEGGIO

SUB AREA

cs4

COLLEGAMENTO IPERTESTUALE ALLE FOTO (doppio clic sulla graffetta)

Foto1  Foto2  Foto3 

Localizzazione	Piazza XX Settembre, all'interno del centro storico
Tipo di pavimentazione	Cubetti di porfido
Copertura arborea	Presenti 7 farnie di cui 5 all'interno di airole con rose
Airole	Presenti
Problematiche	Nessuna
Intervento proposto	Nessuno
Note	Al fondo della piazza è presente una fontana



Superfici suddivise nelle singole categorie di verde

CATEGORIA	Totale m ²	%
area a servizi prevista da PRGC	114.766,72	25,68%
piazza-parcheggio	53.887,23	12,06%
verde correlato ad altri servizi	89.917,69	20,12%
verde di arredo	9.577,67	2,14%
verde scolastico	44.465,91	9,95%
verde sociale	74.910,33	16,76%
verde sportivo	59.452,81	13,30%
Totale complessivo	446.978,36	100,00%

